

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
18.09.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 185 µm bis 245 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Am gesamten Fahrzeug .

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Hersteller	29.07.2022 Ford	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	Personenkraftwagen Galaxy (CDR)(2015->)/ Galaxy 2.0 EcoBlue Titanium Start/Stopp (EURO 6d-T
Aufbauart	Van	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0KXXWPCKNS08045	HSN / TSN	8566 / BKM
DAT Europa-Code®	012851770100011	DAT Marktindex	DE00C 6139
Km-Stand abgelesen	120827	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1997
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Frost-Weiß / PN3GZ0 / Weiß	Farbe	/ Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 17 103 W	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	4 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 W	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	4 mm
2 links	235 / 55 R 17 103 W	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	4 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 W	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	6 mm
235 / 55 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	6 mm
235 / 55 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	6 mm
235 / 55 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem), 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS), 3.Sitzreihe, Einzelsitze elektr. klappbar (2 Sitzplätze), Aktive Geräuschkompenstation, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 75 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Bordcomputer, Dachreling (Aluminium), Doppelendrohr Auspuffanlage, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Farbdisplay (10,1 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz), FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Premium, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlergrill verchromt, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x17 (5x2-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Power KeyFree-Startfunktion, Raucher-Paket, Reifen 235/55 R17 ...W, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Seitenairbag 2.Sitzreihe, Servolenkung elektrisch, Sitze vorn verstellbar (4-fach), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose 230V, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
2723	Business-Paket 3
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 04.08.2025 bei Kilometerstand 120.669

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

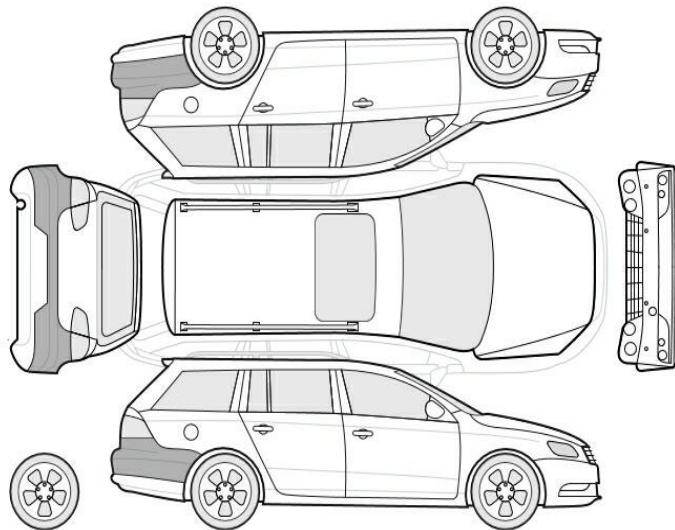

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Aufkleber entfernen, reinigen (Bild 8, 9, 10)
2. HU/AU fällig, erneuern
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 7)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Dach von hinten nach vorne



Bild 5 : Unterboden-Antriebsaggregat
Innenraum durch Beifahrertür

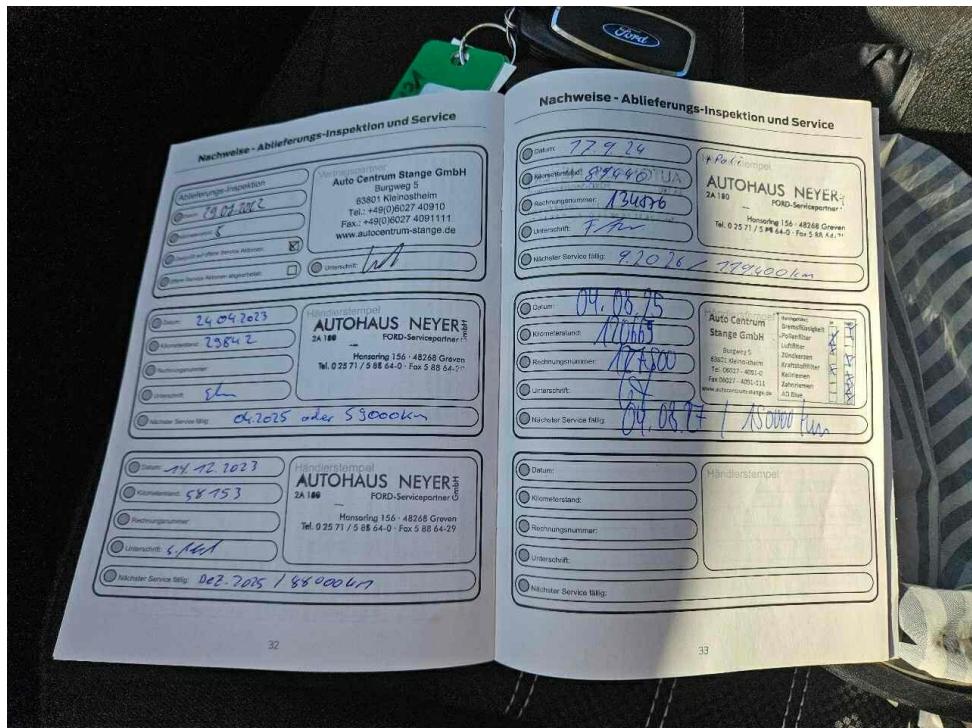


Bild 6 : Wartungsnachweise



Bild 7 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 8 : Aufkleber entfernen



Bild 9 : Aufkleber entfernen



Bild 10 : Aufkleber entfernen