

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
06.10.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 321 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Beide vordere Türen und das Seitenteil links weisen eine erhöhte Lackstärke auf.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (k)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Hersteller	10.08.2022 Ford	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	Personenkraftwagen Focus Turnier (CGE)(2018->) / Focus 1.5 EcoBlue Titanium X S/S (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPNU71998	HSN / TSN	8566 / BPV
DAT Europa-Code®	012851530170003	DAT Marktindex	DE00F 6312
Km-Stand abgelesen	64863	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4
Leistung (kW)	88	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 17 95 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2 S/O		6 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2 S/O		6 mm
2 links	215 / 50 R 17 95 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2 S/O		6 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2 S/O		6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 50 R 17 95 V	Bridgestone / Blizzak 6	W/O	7 mm
215 / 50 R 17 95 V	Bridgestone / Blizzak 6	W/O	7 mm
215 / 50 R 17 95 V	Bridgestone / Blizzak 6	W/O	7 mm
215 / 50 R 17 95 V	Bridgestone / Blizzak 6	W/O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Bord-/Verbrauchscomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachhimmel Stoff, Dachreling (Aluminium), Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Farbdisplay (8 Zoll), Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Velours mit Ziernähte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Laderaumboden verstellbar, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole Premium, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotensystem vorn und hinten, Power KeyFree-Startfunktion, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffnorm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Scheibenwischer mit Regensor, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4914	Family-Paket 3
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
48233	LM-Felgen 7x17 (5x3-Speichen)
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 16.10.2023 bei Kilometerstand 29.189

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

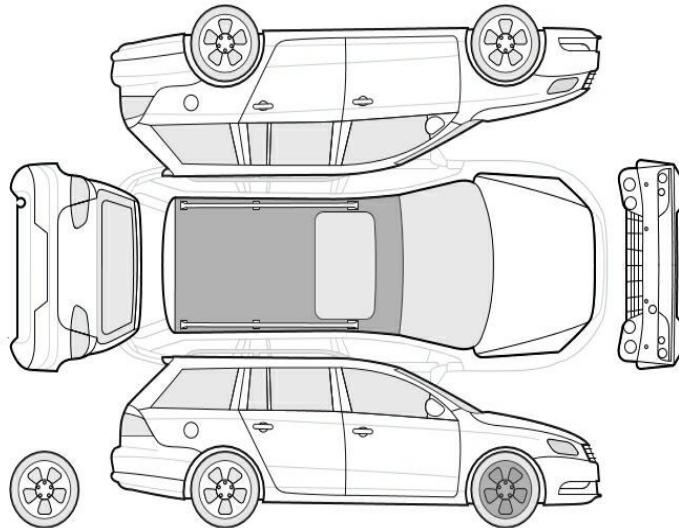

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kühlmittel Verlust, nach KVA instandgesetzt,
2. Einstieg hinten rechts eingedellt, smart repair (Bild 10)
3. Wartung fällig, (Bild 12)
4. Dach, eingedellt, smart repair (Bild 9)
5. Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair (Bild 8)

Fehlende Teile

1. 8x Radmutter Abdeckung



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

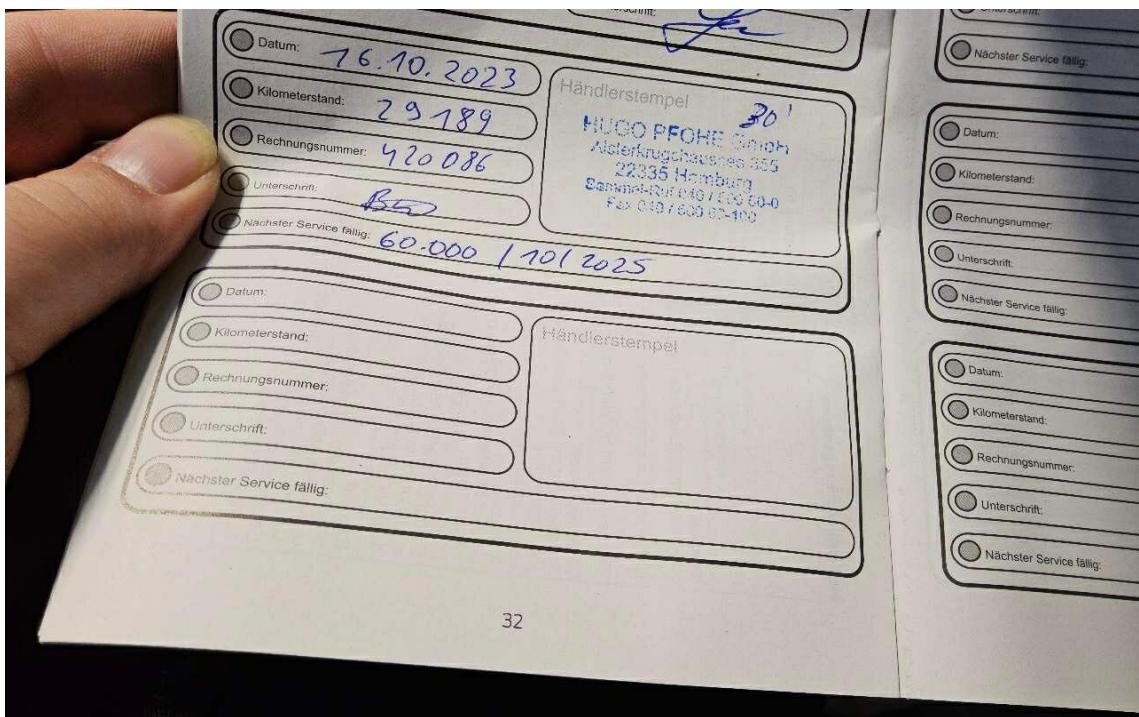


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair

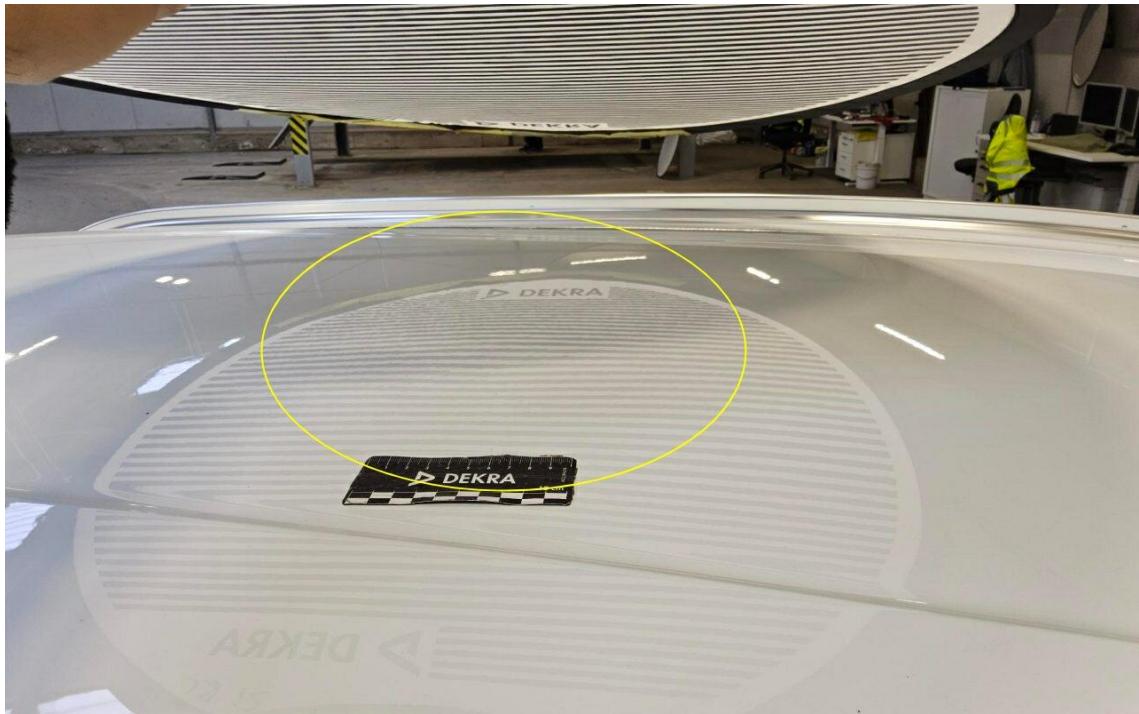


Bild 9 : Dach, eingedellt, smart repair



Bild 10 : Einstieg hinten rechts eingedellt



Bild 11 : 8x Radmutter Abdeckung fehlt

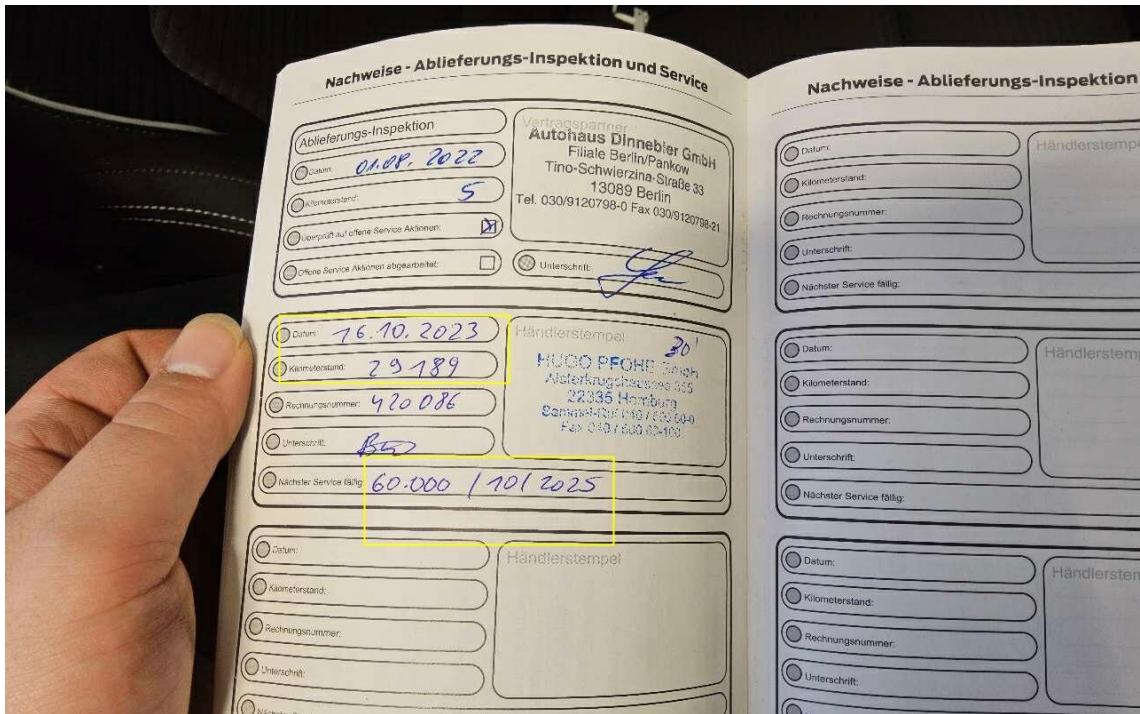


Bild 12 : Wartung fällig