

RÜCKNAHMEBEWERTUNG Nr.

Gemäß Ihrem Auftrag BHG Albstadt SS vom 25.09.2025 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN

WV2ZZZ7HZFH169099

Kennzeichen

Hersteller

Volkswagen

Modell

T5 Transporter Bus (7E)(09.2009->2015)

Untertyp

Multivan Highline

Erstzulassung

23.07.2015

Laufleistung

141.509 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. BCA-Fahrzeuggbewertung

Auftraggeber

Auftragsnummer
 Vorgangsnummer
 Auftragsdatum 25.09.2025 um 09:25 Uhr
 Besichtigungsdatum 25.09.2025 um 09:25 Uhr
 Tag der Fertigstellung 25.09.2025 um 10:25 Uhr
 Bemerkungen Sude
 Besichtigungsbedingungen Fahrzeug nass Fahrzeug verschmutzt

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren nicht ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	T5 Transporter Bus (7E) (09.2009->2015)	FIN:	WV2ZZZ7HZFH169099
Untertyp:	Multivan Highline	Erstzulassung:	23.07.2015
KBA:	0603 / AQN	Letzte Zulassung:	07.04.2020
Antriebstechnologie:	Diesel	Laufleistung:	141.509 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5	Maße in mm (LxBxH):	4.892 x 1.904 x 1.970
Hubraum:	1.968 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	132 kw	Anzahl Sitze:	7
Getriebeart	Automatik	Lackfarbe:	Reflexsilber Metallic
Anzahl Gänge:	7	Innenraumfarbe:	Anthrazit/Anthrazit-
Antriebsart:	Frontantrieb		Anthrazit/Anthrazit
Fahrzeugart:	Transporter	Polsterfarbe:	Anthrazit
Bauform:	Multivan	Polsterart:	Sitzbezüge in Leder "Nappa" (Sitzmittelbahn und -wangen)
		Scheckheft gepflegt:	Unbekannt
		Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70405), Armaturentafel Komfort (26099), Ausführung: Highline (1906), Ausführung: Multivan (1209), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel in Wagenfarbe (15807), Außenspiegel konkav, rechts (15702), Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich (27802), Bodenbelag: Teppich (27801), Chrom-Paket (1380), Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn (38007), Doppeltonfanfare (38400), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrrhilfe (70311), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) (40390), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links (23406), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts (23407), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links (23400), Fensterheber elektrisch (35000), Fußmatten Fahrerhaus: Velours (28020), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG (74904), Heckklappe mit Verglasung (36101), Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage (22811), Heckscheibenwischer (19300), Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2) (37706), Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten (37730), Innenraumfilter: Pollenfilter (29200), Karosserie/Aufbau: Bus (7900), Karosserievariante: Normaldach (10704), Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum) (28905), Ladekanten-/Trittstufenabdeckungen in Edelstahl (10110), Leuchtweitenregelung (18205), LM-Felgen (45391), Make-up-Spiegel links beleuchtet (39505), Make-up-Spiegel rechts beleuchtet (39506), Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI (96531), Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) (25599), Multifunktionstisch (39201), Radstand 3000 mm (47700), Regensensor (19101), Reifendruck-Kontrollsysteem (25903), Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand (19104), Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links (36205), Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts (36207), Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt (36308), Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn (26908), Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) (69801), Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar (29500), Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort (32102), Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn (33406), Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze (33906), Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (34205), Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum (23554), Stoßfänger in Wagenfarbe (21300), Tagfahrlicht (18607), Verglasung hinten abgedunkelt (22202), Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder (28196), Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) (37107), Wegfahrsperrre (elektronisch) (38106), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301), Zul. Gesamtgewicht 3,00 t (5204), Zuziehhilfe für Heckklappe (35496), Zuziehhilfe Schiebetür links (36402), Zuziehhilfe Schiebetür rechts (36401)

SONDERAUSSTATTUNG

2. Batterie 80 Ah (72948), Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) (14205), Audio-Navigationssystem RNS 510 DAB (25739), Ausstattungs-Paket Licht + Sicht (2802), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar (15209), Bi-Xenon-Scheinwerfer (18507), Dämmglas-Paket (1482), Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) (25020), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera (25804), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor) (15499), Fahrwerk 17" (42105), Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts (23109), Innenausstattung: Dekoreinlagen Wurzelholz (26307), Lackierung: Metallic-Lackierung (11000), Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy) (69001), LM-Felgen 7x17 (Cascavel, Silber) (45393), Mehrkanalverstärker (24333), Raucher-Paket (1410), Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa (30704), Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht (18608), Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light) (24706), Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung (28511)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Letzter Service	125.481 km
Nächster Service	4.000 km / 0 Tag(e)
Nächste HU	nicht bekannt
Inspektion und Öl fällig. Bremsflüssigkeit fällig.	

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	DOT	FELGE	ZUSTAND REIFEN
VL Nexen (Winter)	235/55 R17 103V	4,0 mm	21/24	Leichtmetall VW	Nicht in Ordnung
VR Nexen (Winter)	235/55 R17 103V	4,0 mm	21/24	Leichtmetall VW	Nicht in Ordnung
HL Nexen (Winter)	235/55 R17 103V	6,0 mm	21/24	Leichtmetall VW	In Ordnung
HR Nexen (Winter)	235/55 R17 103V	6,0 mm	21/24	Leichtmetall VW	In Ordnung

Fehlteile

POSITIONEN

Sommerreifen/Satz.

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse: von 121,00 µm bis 232,00 µm

Reparierte Vorschäden

BEZEICHNUNG	REPARATUR
Seitenschaden rechts / Tür vorne rechts	Nachlackierung / Sach- und fachgerecht repariert
Seitenschaden rechts / Seitenwand hinten rechts	Nachlackierung / Sach- und fachgerecht repariert
Frontschaden / Stoßfänger vorne	Nachlackierung / Sach- und fachgerecht repariert

Feststellungen

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Motor	Ölverlust / Diagnose stellen
2	Motor	Defekt / Diagnose stellen
3	Motorhaube	Steinschlag
4	Rad vorne rechts / Reifen	Verschlissen / Erneuern
5	Rad vorne links / Reifen	Verschlissen / Erneuern
6	Rad hinten links / Felge	Korrosion
7	Rad vorne links / Felge	Korrosion
8	Rad vorne rechts / Felge	Korrosion
9	Rad hinten rechts / Felge	Korrosion
10	Vorderachse / Feder beidseitig links/rechts	Gebrochen / Erneuern
11	Unterboden	Korrosion
12	Abgasanlage / Endschalldämpfer	Korrosion / Erneuern
13	Sitz vorne links / Sitzbezug oberhalb	Gebrauchsspur
14	Außenspiegel links / Spiegelkappe lackiert	Kratzer / Smart-Repair
15	Außenspiegel rechts / Spiegelkappe lackiert	Kratzer / Smart-Repair
16	Stoßfänger hinten	Kratzer / Smart-Repair
17	Heckklappe / Griff	Lackmangel / Lackieren

Abschlussbemerkung

Fahrzeug nicht fahrbereit. Fzg. hat Motorschaden. Genaue Werkstattdiagnose erforderlich! BCA-Fahrzeugbewertung.

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Sven Steinhöfer

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Laufleistung

Bild 10




Fahrzeugschlüssel

Bild 11



Bordbuch

Bild 12

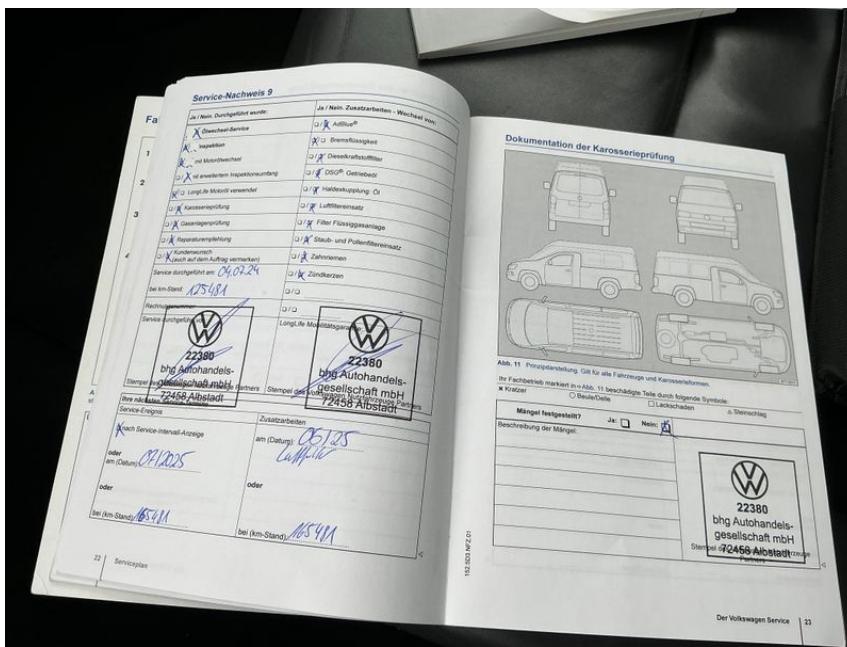

Wartung Historie

Bild 13

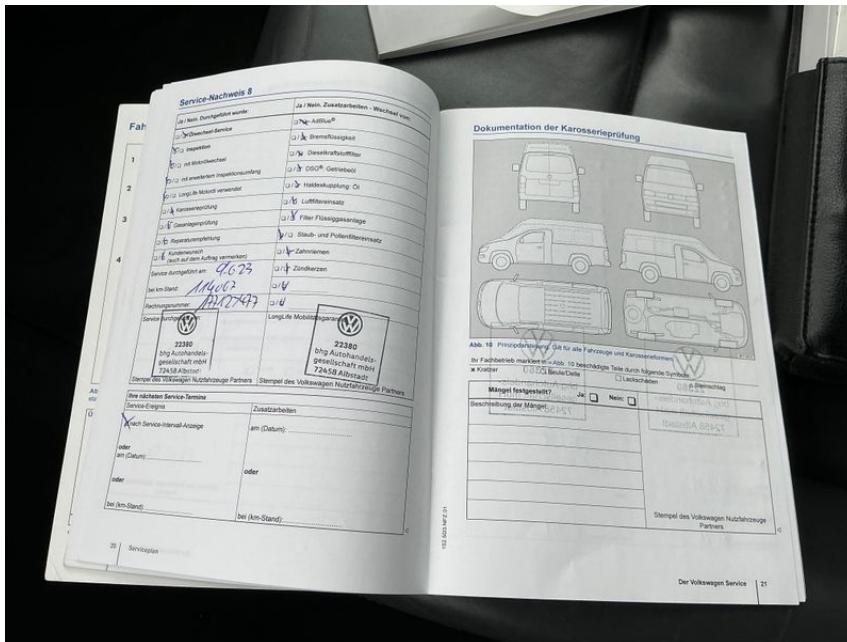


Bild 14

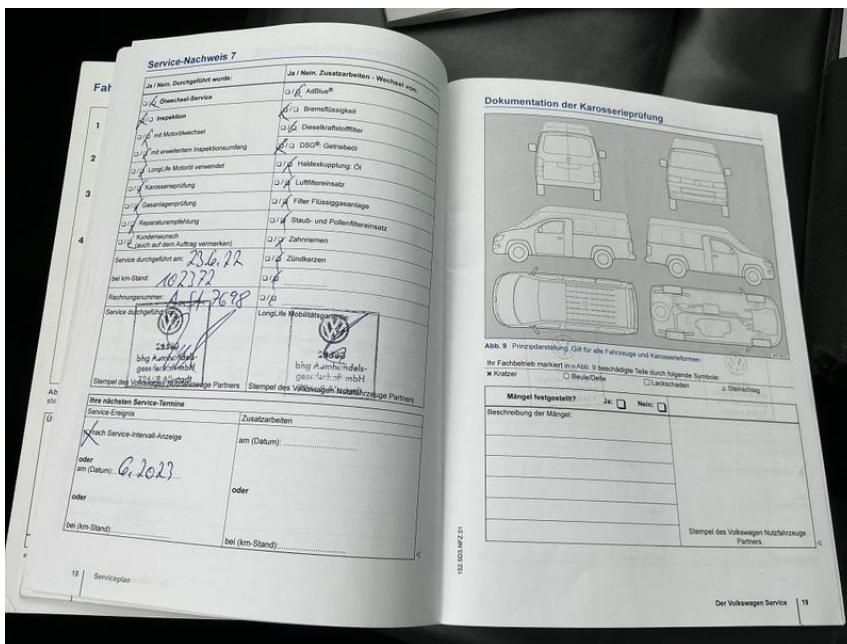


Bild 15



Wartung Info

Bild 16



SD-Karte Navi

Bild 17



Armaturentafel

Bild 18



Rad vorn links

Bild 19



Motorraum

Bild 20



AHK

Bild 21



Bild 22



Bremse vorn

Bild 23



Bremse hinten

Bild 24



Kofferraum

Bilder Vorschaden

Bild 25



Bauteil: Seitenschaden rechts /
Tür vorne rechts
Art: Nachlackierung
Reparaturweg: Sach- und
fachgerecht repariert

Bild 26



Bauteil: Seitenschaden rechts /
Seitenwand hinten rechts
Art: Nachlackierung
Reparaturweg: Sach- und
fachgerecht repariert

Bild 27



Bilder Feststellungen

Bild 28



Nr.: 1

Bauteil: Motor

Beschädigungsart: Ölverlust

Reparaturweg: Diagnose
stellen

Bild 29



Nr.: 3

Bauteil: Motorhaube

Beschädigungsart: Steinschlag

Reparaturweg:

Bild 30



Bild 31



Bild 32



Nr.: 4

Bauteil: Rad vorne rechts /
Reifen

Beschädigungsart:

Verschlissen

Reparaturweg: Erneuern

Bild 33



Nr.: 5

Bauteil: Rad vorne links / Reifen

Beschädigungsart:

Verschlissen

Reparaturweg: Erneuern

Bild 34



Nr.: 6

Bauteil: Rad hinten links / Felge

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 35



Nr.: 7

Bauteil: Rad vorne links / Felge

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 36



Nr.: 8

Bauteil: Rad vorne rechts /
Felge

Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg:

Bild 37



Nr.: 9

Bauteil: Rad hinten rechts /
Felge

Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg:

Bild 38



Nr.: 10

Bauteil: Vorderachse / Feder
beidseitig links/rechts

Beschädigungsart: Gebrochen
Reparaturweg: Erneuern

Bild 39



Bild 40



Nr.: 11

Bauteil: Unterboden

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 41

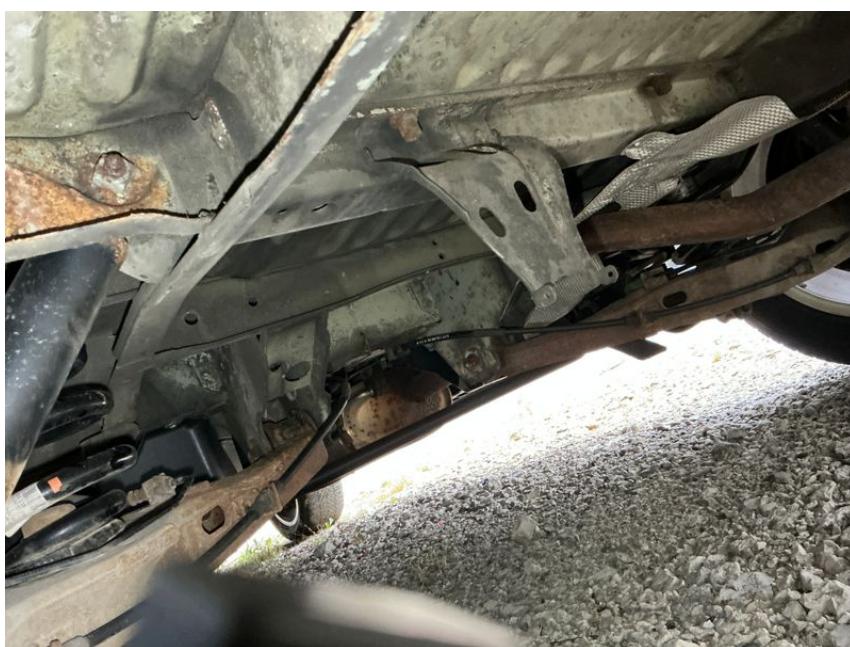


Bild 42



Nr.: 12

Bauteil: Abgasanlage /

Endschalldämpfer

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg: Erneuern

Bild 43



Nr.: 13

Bauteil: Sitz vorne links /

Sitzbezug oberhalb

Beschädigungsart:

Gebrauchsspur

Reparaturweg:

Bild 44



Nr.: 14

Bauteil: Außenspiegel links /
Spiegelkappe lackiert

Beschädigungsart: Kratzer
Reparaturweg: Smart-Repair

Bild 45



Nr.: 15

Bauteil: Außenspiegel rechts /
Spiegelkappe lackiert

Beschädigungsart: Kratzer
Reparaturweg: Smart-Repair

Bild 46



Nr.: 16

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Smart-Repair

Bild 47



Bild 48



Nr.: 17

Bauteil: Heckklappe / Griff

Beschädigungsart: Lackmangel

Reparaturweg: Lackieren