

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	02.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.04.2025
Referenznummern	0002045529

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. **WVGZZZ5NZKW911564**

Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	VW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 2.0 TSI 4 Motion	Laufleistung abgelesen	134.267 km
Erstzulassung	23.06.2020	Emissionsklasse	Unbekannt
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.984 ccm / 140 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	255/45 R19 104V	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	255/45 R19 104V	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	255/45 R19 104V	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	255/45 R19 104V	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Beiliegende Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Ohne Felgen	Pirelli	255/45 R19 100V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Ohne Felgen	Pirelli	255/45 R19 100V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Ohne Felgen	Pirelli	255/45 R19 100V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Ohne Felgen	Pirelli	255/45 R19 100V	5 mm

Allgemeines / Zustand

<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden

Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 18.02.2025 bei km 131.494.

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand

<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort

<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne links beschädigt	Ja	
Kotflügel vorne links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel
Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Frontklappe
Ambiente-Beleuchtung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel konkav, rechts	Außenspiegel schwarz lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	Chromleisten an Seitenfenstern
Doppeltonhorn	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Emergency Assist
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil
Fußraumbeleuchtung vorn	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Knieairbag Fahrerseite	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchten vorn und hinten
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch	Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
Radstand 2677 mm	Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensor
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Serienausstattung (nicht verifiziert)		
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer		Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Velours		Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Komfortsitze vorn		Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Spiegel-Paket
Außenspiegel elektr. anklappbar		Außenspiegel mit Umfeldleuchte
Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts		Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum		Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck		Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten		Wegfahrsperrre (elektronisch)
Winter-Paket		Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Scheibenwaschdüsen heizbar		Sitzheizung vorn
Wärmeschutzverglasung grün getönt		Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Sonderausstattung (verifiziert)		
Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)	✓	Anhängerkupplung schwenkbar
Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	✓	Antennen-Diversity
Audiosystem: CD-Player	✓	Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
Fahrassistenz-Paket Plus	✓	Scheinwerfer LED
Leuchtweitenregelung automatisch	✓	Tagfahrlicht LED
Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	✓	Head-up-Display
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	✓	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
Rückfahrkamera (Rear View)	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus) inkl. Lane Assist und Auspark-Assistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
Fahrwerk: Sportliche Fahrwerksabstimmung	✓	Gepäckraumboden höhenverstellbar
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	✓	Metallic-Lackierung
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß	✓	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
App-Connect	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
Reifendruck-Kontrollsysteem	✓	Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
Volkswagen Media Control	✓	

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	737,56 €	375,77 €
Tür hinten links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	69,83 €	69,83 €
Seitenwand links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	595,31 €	311,76 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	619,87 €	278,94 €
Heckklappe, beklebt, entkleben (Bild 25, Bild 26)	20,00 €	20,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, Smartrepair (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	100,00 €	100,00 €
Sitz hinten mitte Bezug Rückenlehne -Stoff-, lose, instand setzen (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	47,86 €	47,86 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	1302,52 €	1302,52 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.614,80 €
Minderwert	2.628,53 €
Händlereinkaufspreis	9.400,00 €
Händlerverkaufspreis	10.975,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 10.04.2025

Fotoanlage



Bild 1

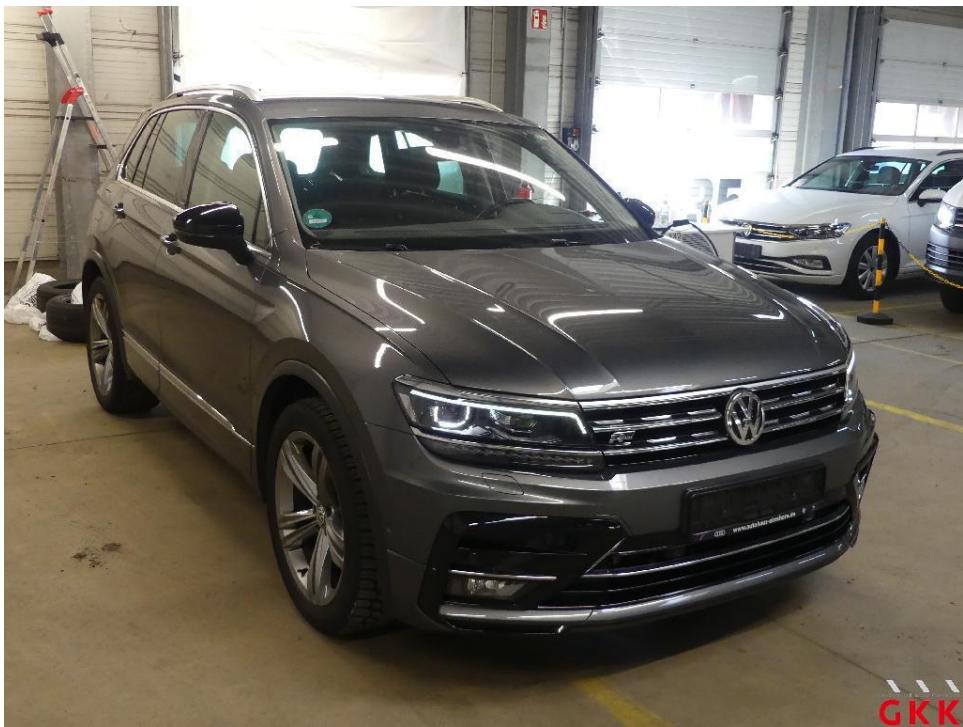


Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

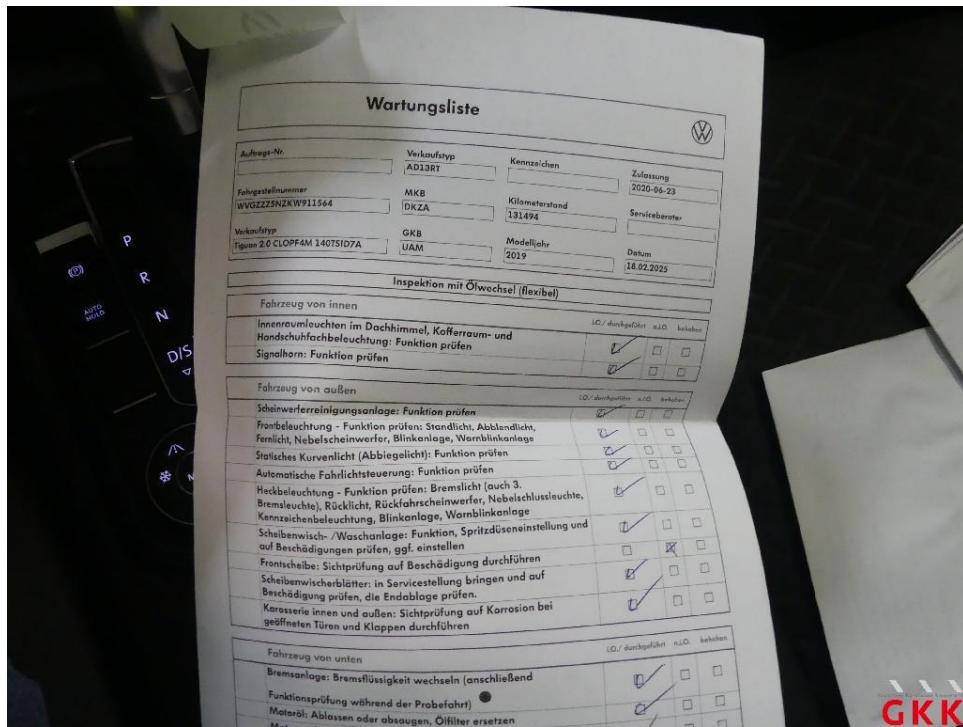


Bild 12


Fotoanlage

Bild 13



Bild 14

Fotoanlage

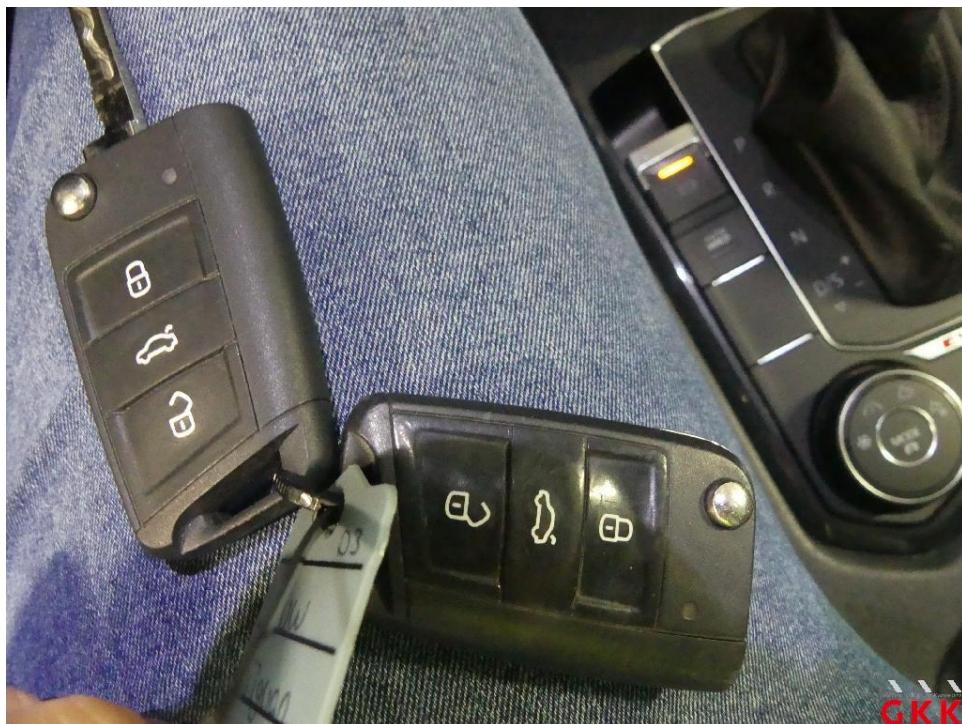

Bild 15



Bild 16 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage

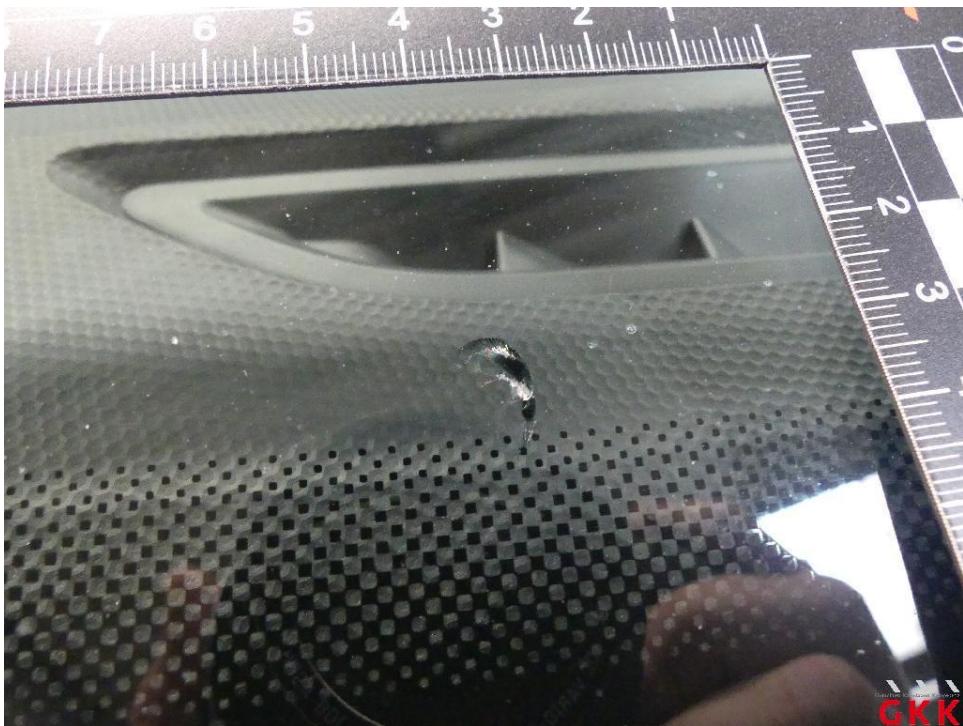


Bild 17 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 18 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

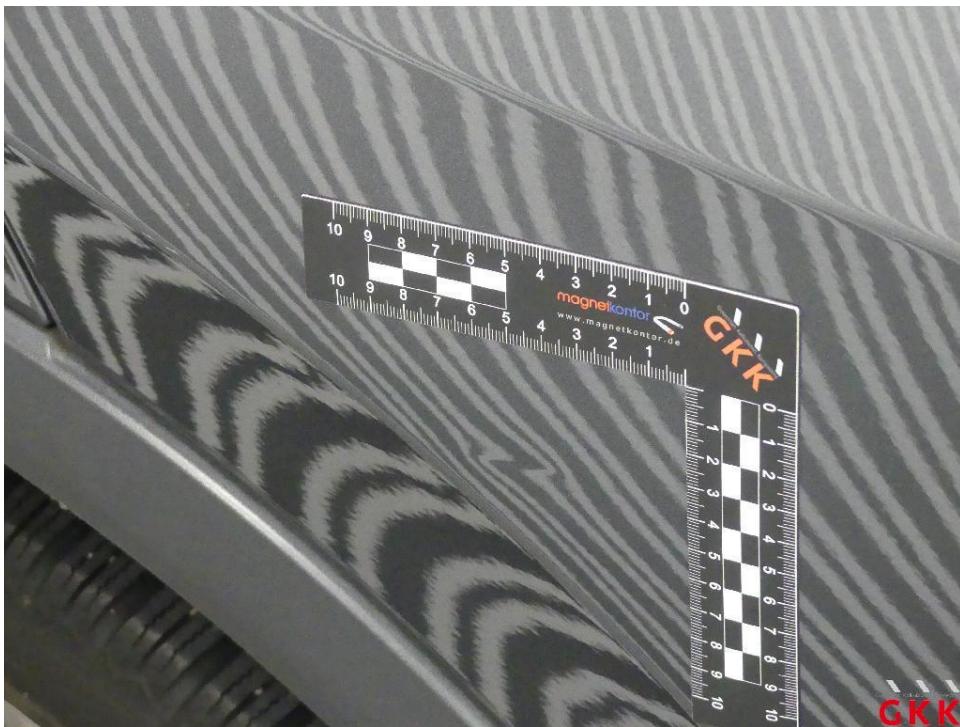


Bild 20 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

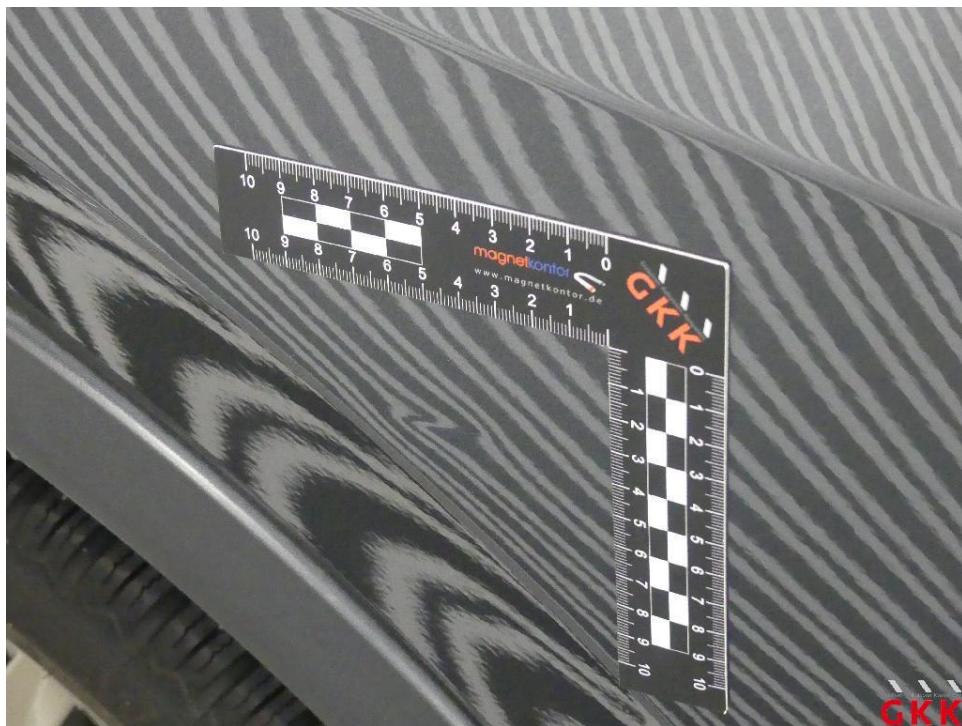


Bild 21 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Heckklappe, beklebt, entkleben



Bild 26 Heckklappe, beklebt, entkleben

Fotoanlage

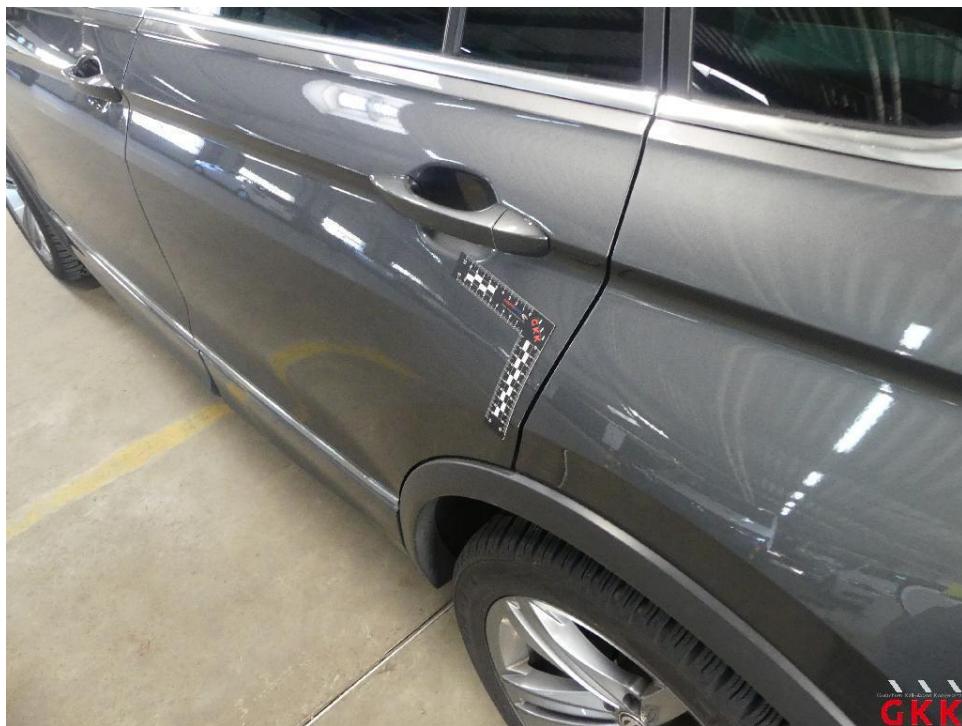


Bild 27 Tür hinten links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28 Tür hinten links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür hinten links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

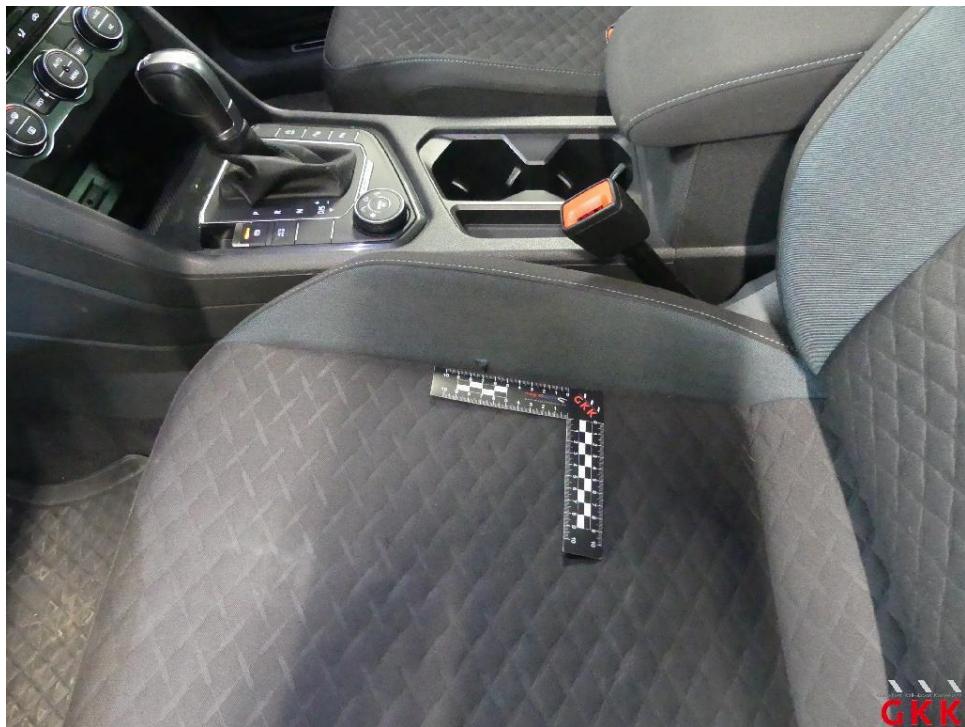


Bild 30 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, Smartrepair

Fotoanlage

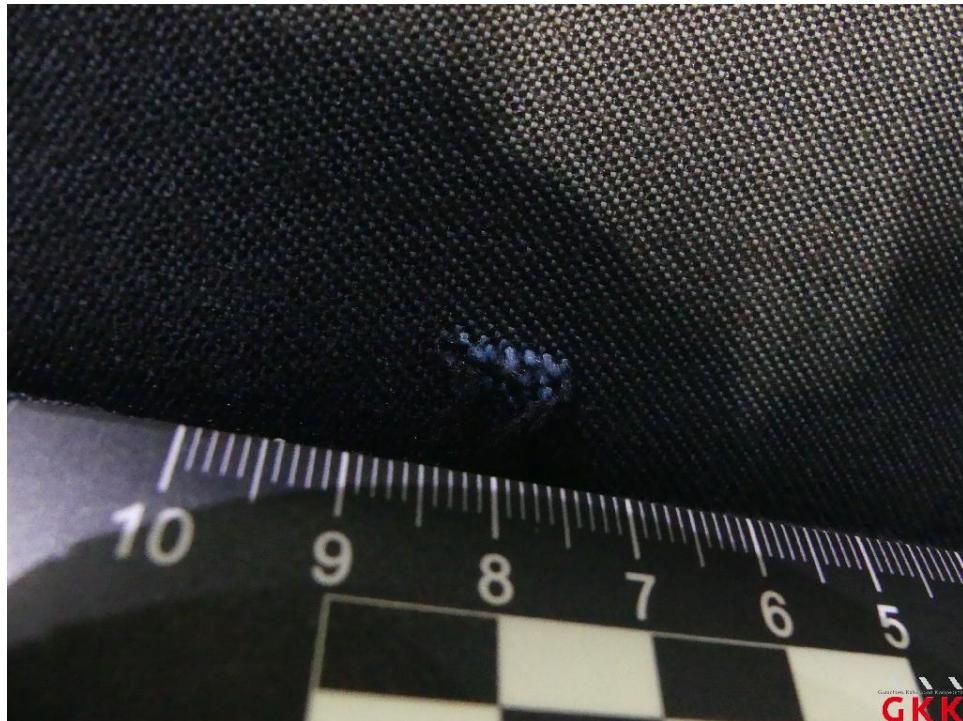


Bild 31 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, Smartrepair

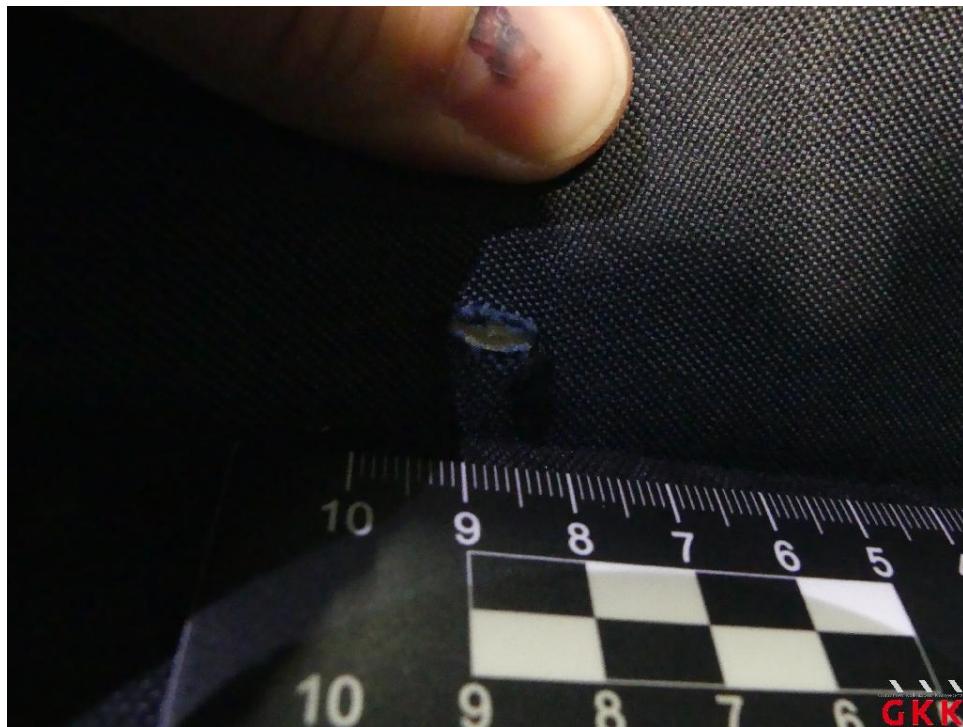


Bild 32 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

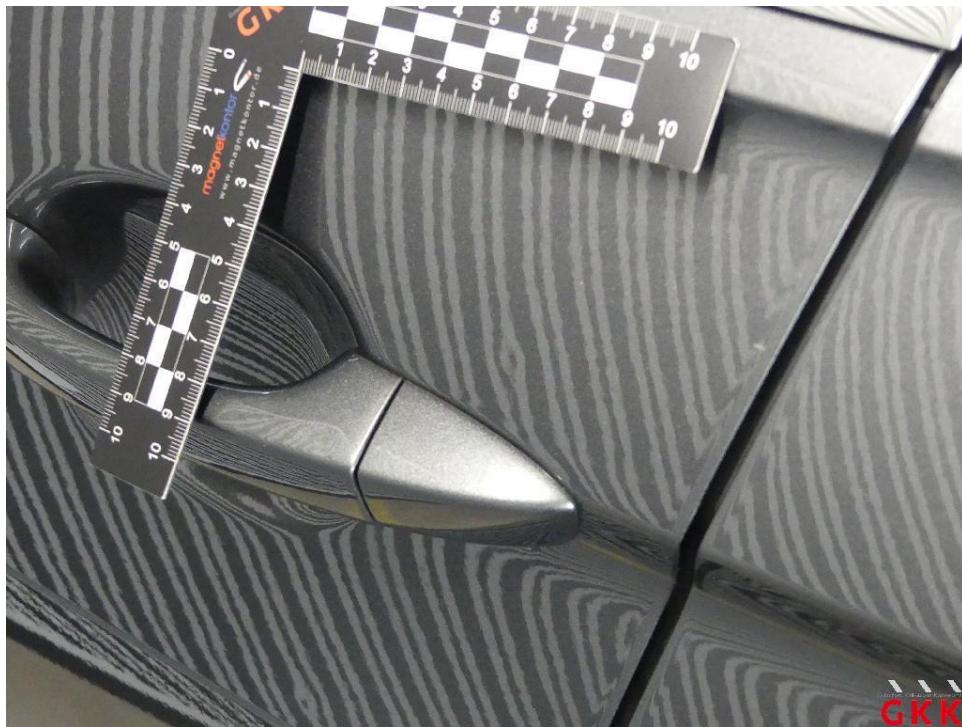


Bild 34 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

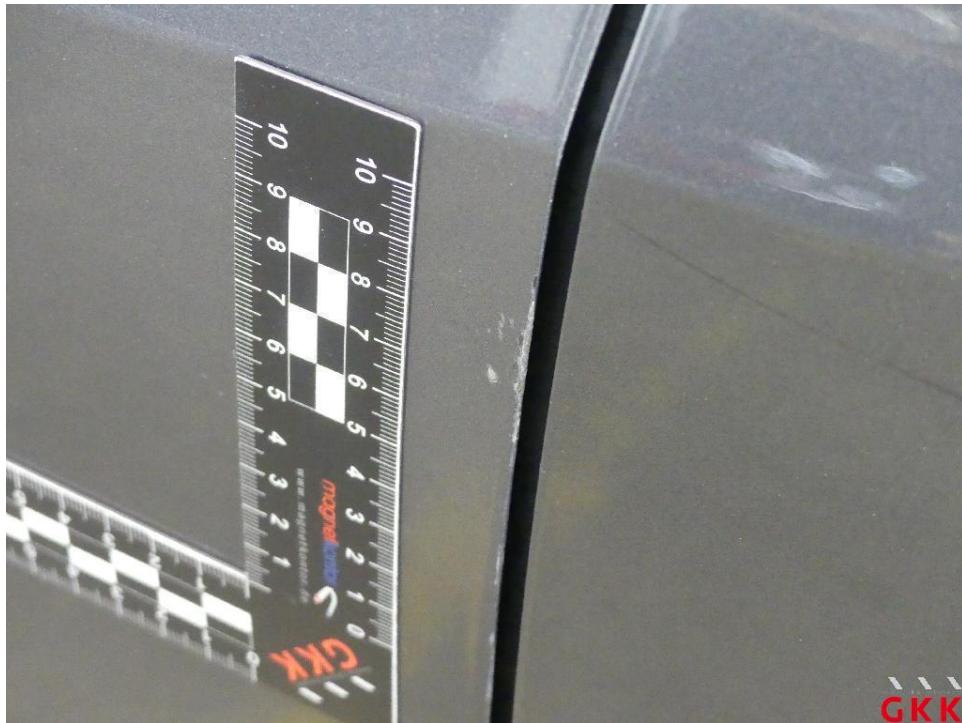


Bild 35 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36 Sitz hinten mitte, Bezug Rückenlehne -Stoff-, lose, instand setzen

Fotoanlage



Bild 37 Sitz hinten mitte, Bezug Rückenlehne -Stoff-, lose, instand setzen



Bild 38 Sitz hinten mitte, Bezug Rückenlehne -Stoff-, lose, instand setzen