

Expertise

Protokollnummer: 41277353
Auftrags-Nr / Referenz: 25110164
Besichtigungsdatum: 26.08.2025

Hersteller: Volkswagen

FIN: WVWZZZ3CZNE077366

Modell: Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Business



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Business

Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZNE077366

Laufleistung (abgelesen) 58.838 km

Erstzulassung 05.07.2022

Anzahl Halter 1

Nächste HU (Bericht lag nicht vor) 07/2027

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.968 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Diesel / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 7

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Mangangrau-metallic (B7R)

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Schwarz-Grau

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	22.400 km
Letzte Wartung am / bei	07/2025 bei 58.631 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GJ227755
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	0603 / BQS 02923		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.200 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/60 R16 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	3mm / 3mm
2)	215/60 R16 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/60 R16 95H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Dunlop	4mm / 4mm
2)	215/60 R16 95H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Dunlop	8mm / 8mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 04/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Becherhalter (2) vorn
- Bremsleuchte, dritte
- Dachhimmel in Mistralgrau
- Dieselpartikelfilter
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaufdämmend
- Getriebe: 7-Gang DSG
- ISOFIX-Halteösen
- Kopfstützen (3) hinten
- LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Leuchtweitenregulierung
- Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
- Netztrennwand
- Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Polster: Stoff "Business"
- Radio "Composition"
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Räder: 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurt
- Sitze: Lendenwirbelstützen vorn
- Spurhalteassistent "Lane Assist"
- Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten
- Textilfußmatten
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

- Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere
- App-Connect
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung
- Berganfahrrassistent
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Fahrlichtschaltung automatisch
- Fernentriegelung für Gepäckraumklappe
- Fußgängererkennung
- Gepäckraumboden aufstellbar
- Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox
- Müdigkeitserkennung
- Nichtraucherausführung
- Notruf-Service
- Paket: Licht-und-Sicht-Paket "Plus"
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
- Reifenkontrollanzeige (passive)
- Räder: Tire Mobility Set
- Schaltthebelknau in Leder
- Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitze: Vordersitze höheneinstellbar
- Start-Stopp-System
- Telefonschnittstelle
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Wegfahrsperre, elektronisch

Sonderausstattung

- App-Connect Wireless (Volkswagen bietet gleich drei Schnittstellen zur Anbindung von Smartphones mit zahlreichen Möglichkeiten: - Apple CarPlay - Android Auto von Google - MirrorLink)
- Lackierung: Metallic
- Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist" (Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist" - Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent)

- Fahrwerk: Federung hinten mit vollautomatischer Niveauregulierung
- Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar (Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz)

- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch inkl. Massagefunktion
- Sprachbedienung
- Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion (Freisprecheinrichtung)

- Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" (4x20 Watt Bedienungsfläche mit Annäherungssensorik Doppel-Tuner mit Phasen-Diversity Fahrzeug-Menü geschwindigkeit. Lautstärkeanpas. Karte 2D-Darstellung Klangregel. 3-fach TFT-Display mit Touchscr.-Bedien. Navi."Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" MP3 Radio Telefonkontakt-Adres.für Navi. Telefonschnit. 2 USB auch für iPod/iPhone Verkehrszeichenerk. "VW Media Control" We Connect Plus, 3Jahre, inkl. We Connect Zielführ. dynam.-RDS TMC-Tuner)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - kein Abzug
2	Außenfspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür vorn rechts	Tür (Wellig, Leiste geht ab.) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
5	Tür hinten links	Tür (Verkratzt) - verformt - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Verzurröse (Beide, hinten)

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 18.06.2024	698,76 €
2	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 02.07.2024	3.690,37 €
3	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 12.12.2022	4.404,73 €

Nachlackierungen

Nr. Nachlackierung

- 1 Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
- 2 Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
- 3 Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
- 4 Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
- 5 Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
- 6 Tür vorne rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Lackschichtdickenmessung

Kotflügel links	205 µm	Kotflügel rechts	172 µm
Motorhaube	339 µm	Seitenwand rechts	153 µm
Tür vorne links	162 µm	Tür vorne rechts	164 µm

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(*Lieferung durch Drittspielstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeurücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparatursspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bemerkungen

Der beiliegende Winterradsatz ist nicht Bestandteil der vorliegenden Fahrzeugausstattung.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht ([Online Link](#))



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Zusatzbereifung



Abbildung 15: Navigation



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges



Beschädigung 2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair

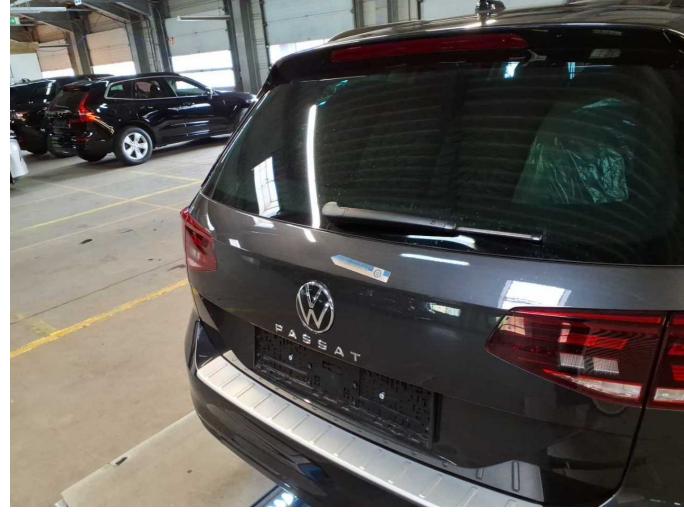


Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Tür (Wellig, Leiste geht ab.) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

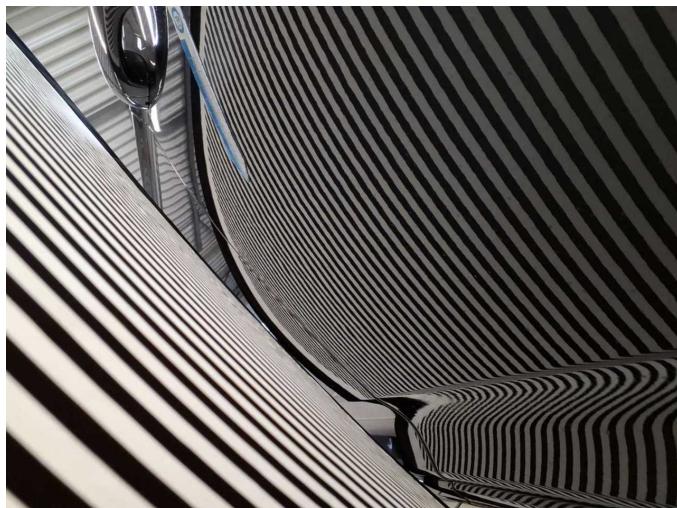

Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Tür (Wellig, Leiste geht ab.) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

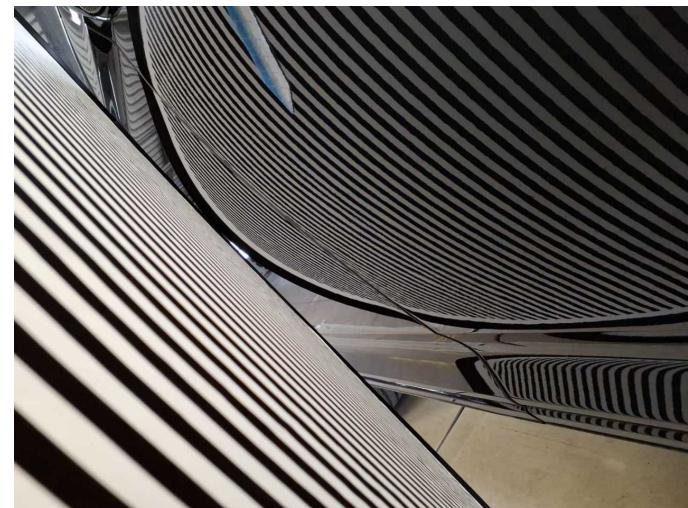


Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Tür (Wellig, Leiste geht ab.) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Tür (Wellig, Leiste geht ab.) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Tür (Wellig, Leiste geht ab.) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

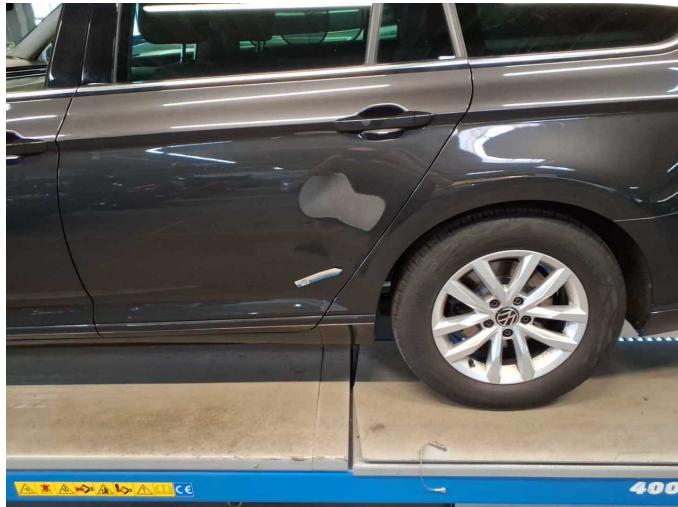

Beschädigung 5: Tür hinten links: Tür (Verkratzt) - verformt -
instandsetzen und lackieren

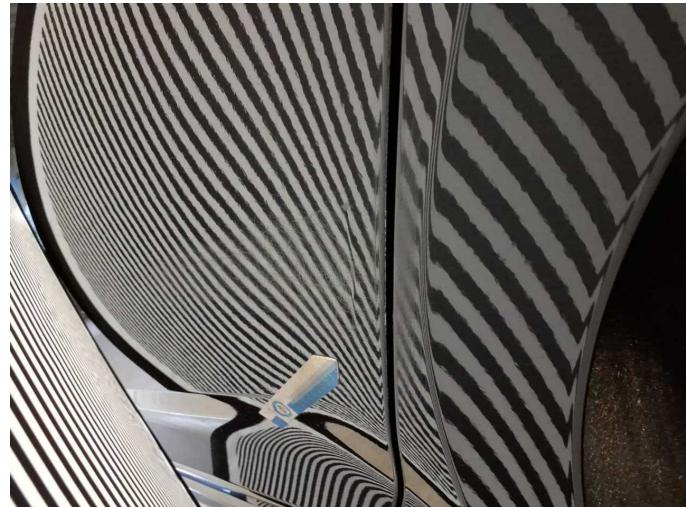

Beschädigung 5: Tür hinten links: Tür (Verkratzt) - verformt -
instandsetzen und lackieren

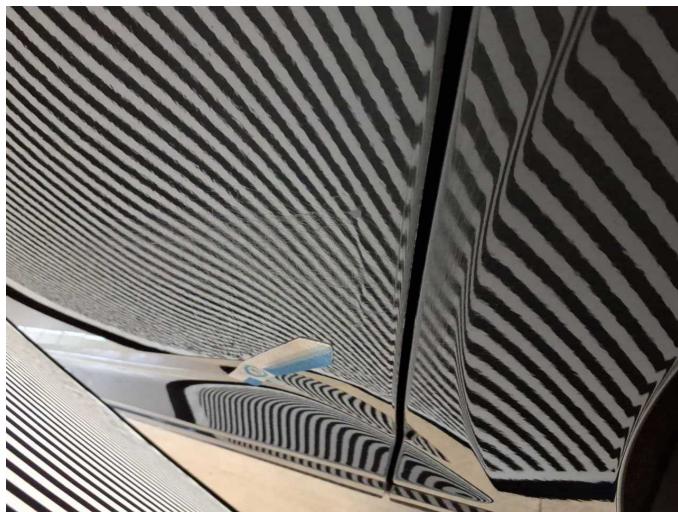

Beschädigung 5: Tür hinten links: Tür (Verkratzt) - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Tür hinten links: Tür (Verkratzt) - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Tür hinten links: Tür (Verkratzt) - verformt -
instandsetzen und lackieren




Beschädigung 5: Tür hinten links: Tür (Verkratzt) - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

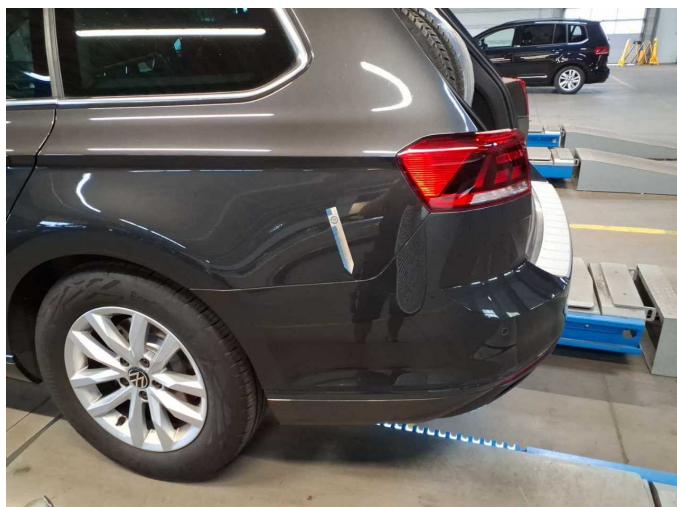

Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

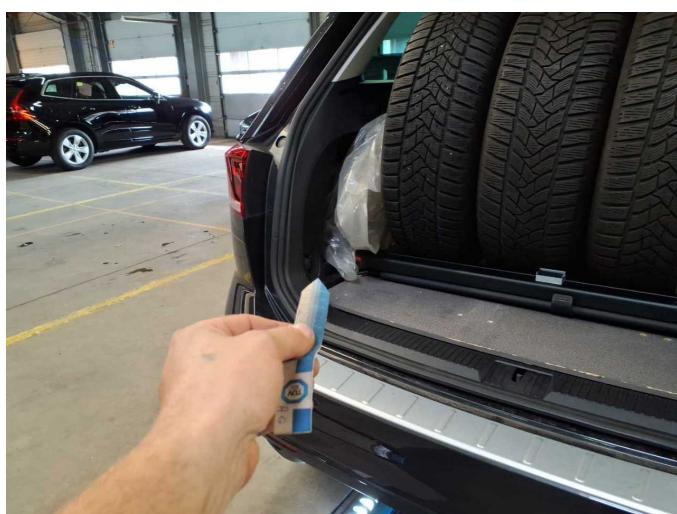

Fehlteil 1: Ausrüstung: Verzurröse (Beide, hinten) - fehlt - erneuern



Fehlteil 1: Ausrüstung: Verzurröse (Beide, hinten) - fehlt - erneuern

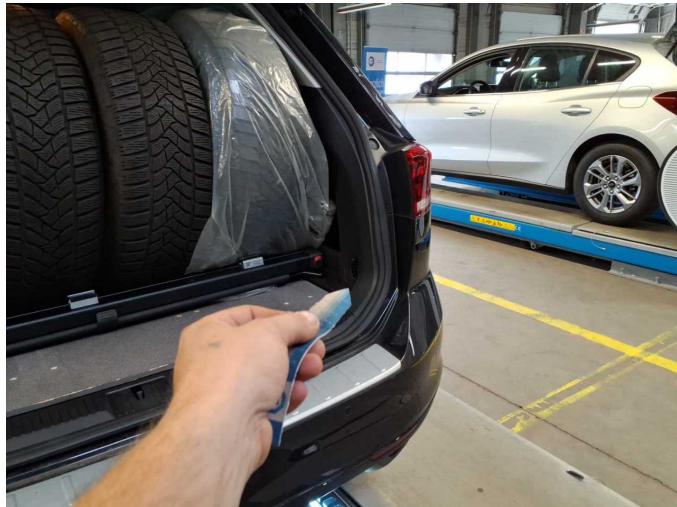

Fehlteil 1: Ausrüstung: Verzurröse (Beide, hinten) - fehlt - erneuern



Fehlteil 1: Ausrüstung: Verzurröse (Beide, hinten) - fehlt - erneuern



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 2: Kotflügel rechts



Nachlackierung 3: Motorhaube



Nachlackierung 4: Seitenwand rechts



Nachlackierung 5: Tür vorne links



Nachlackierung 6: Tür vorne rechts



Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)

Fahrgestellnummer: WVWZZZ3CZNE077366

Hersteller / Modell: VOLKSWAGEN VW Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Business

Datum	KM-Stand	Beschreibung
17.07.2025	58.631	AU; Bremse Sonstiges; Bremsklötzte hinten; Brems scheiben + Klötze h; Brems scheiben + Klötze v; Brems scheiben hinten; Keilrippenriemen; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Ölwechsel; Reparatur Sonstiges; Schwingungsdämpfer ern; Systemtest/Eigendiagnose; Wartung Sonstiges; Wasserpumpe ern
11.04.2025	51.148	Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
25.11.2024	37.973	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Ölwechsel; Wartung Sonstiges
18.07.2024	22.461	Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges