

## Expertise

Protokollnummer: 41351443  
Auftrags-Nr / Referenz: 24907815-1  
Besichtigungsdatum: 02.09.2025

Hersteller: Volkswagen

FIN: WVWZZZCDZMW107063

Modell: Golf 2.0 TDI SCR DSG Life



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Volkswagen Golf 2.0 TDI SCR DSG Life

**Fahrgestellnummer** WVWZZZCDZMW107063

**Laufleistung** (abgelesen) 70.329 km

**Erstzulassung** 27.05.2021

**Anzahl Halter** 1

**Leistung / Hubraum** 110 kw / 1.968 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Diesel / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** automatisiertes  
Schaltgetriebe / 7

**Antriebsart** Frontantrieb

**Fahrzeugart** PKW Limousine

**Farbe / Farbcode** Deep Black Perleffekt  
(C9X)

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Stoff

**Polsterfarbe** Schwarz-Anthrazit

**Raucherfahrzeug** Nein

## Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	11.300 km
Letzte Wartung am / bei	10/2024 bei 56.629 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GC237164
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	0603 / CNX 00616		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	1.950 kg	Leergewicht	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	205/55 R16 91H	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	3mm / 3mm
2)	205/55 R16 91H	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm

### Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Nexen	6mm / 6mm
2)	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Nexen	6mm / 6mm

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 03/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

## Ausstattung

### Serienausstattung

- Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung (Bei Linksabbiege manövern wird der Golf mit dem Abbiegeassistent automatisch bis zum Stillstand abgebremst (mit einer zeitgleichen akustischen und optischen Warnung), sollte auf der zu kreuzenden Fahrbahn ein Fahrzeug entgegenkommen. Je nach Geschwindigkeit beider Fahrzeuge kann der Abbiegeassistent im Rahmen der Systemgrenzen den Unfall verhindern oder dessen Folgen mindern.)
- Außenspiegel elektrisch einstellbar mit Memoryfunktion (Separat beheizbar)
- Bremsleuchte, dritte
- Dachhimmel in Storm Grey
- Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" (für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn)
- Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator
- Digital Cockpit Pro, mehrfarbig (verschiedene Info-Profile wählbar)
- Einparkhilfe (akustische Warnsignale bei Hindernissen im Front und Heckbereich)
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht ("Coming home"- Funktion und "Leaving home"- Funktion)
- Fensterheber, elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaudämmend
- Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
- Getriebe: 7-Gang DSG
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- ISOFIX-Halteösen (für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel)
- Kopfstützen vorn (sicherheitsoptimiert)
- LED-Leselampen vorn (2) und 2 hinten
- LED-Scheinwerfer
- Leuchtweitenregulierung dynamisch
- Müdigkeitserkennung (erkennt aufgrund charakteristischen Lenkverhaltens, Tageszeit und Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus)
- Notruf-Service (keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert)
- Paket: Sitzkomfortpaket (2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W - Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar - Vordersitze mit Höheneinstellung)
- Reifenkontrollanzeige (passive)
- Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16 (Reifen 205/55 R 16)
- Räder: Tire Mobility Set (12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel)
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne

- Airbag für Fahrer und Beifahrer (mit Beifahrerairbag-Deaktivierung)
- Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
- Ambientebeleuchtung
- App-Connect (ausgewählte Apps für Smartphones können auf dem Touchscreen des Radios bzw. des Navigationssystems dargestellt und bedient werden - MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay)
- Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
- Bordwerkzeug
- Car2X (Über den Standard WLANp ITS G5 können alle Car2X-fähigen Fahrzeuge und Verkehrssysteme wie Ampeln Daten in Höchstgeschwindigkeit übertragen, ohne das Mobilfunknetz zu benutzen. Das klappt über rund 800 Meter Entfernung - genug, um vor einem nicht einsehbaren Stauende zu warnen.)
- Doppelton-Signalhorn
- Elektrische Luftzusatzheizung
- Elektronische Differenzialsperre XDS
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker (Antiblockiersystem mit Bremsassistent - Elektronische Bremskraftverteilung - Antriebsschlupfregelung - Elektronische Differenzialsperre - Motorschleppmomentregelung - Gespannstabilisierung)
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Hecksspoiler in Wagenfarbe
- Klimaanlage "Climatronic" (mit Aktiv-Kombifilter)
- Kopfstützen hinten (3 Stück)
- Lackierung: Uni
- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, mit Schaltwippen
- Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet
- Nichtraucherausführung (Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn)
- Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung (erkennt kritische Abstandssituationen zu anderen Fahrzeugen und hilft, den Anhalteweg zu verkürzen - warnt den Fahrer in Gefahrensituationen optisch und akustisch sowie mit einem präventiven Bremsruck mit Fußgänger- und Radfahrererkennung - reagiert auch auf Fußgänger und Radfahrer)
- Radio "Composition" (Touchscreen mit 21 cm Bildschirmdiagonale - 4+1 Lautsprecher - Ausgangsleistung 4 x 20 Watt - Radioempfang FM - Dopper-Tuner mit Phasen-Diversity für bestmöglichen Radioempfang - RadioDataSystem (RDS) - MP3-Wiedergabe - USB-C-Schnittstelle mit Apple-Kompatibilität - Digitaler Radioempfang DAB+ - Telefonanschnittstelle (Freisprecheinrichtung, Bluetooth Audio))
- Servolenkung elektromechanisch (geschwindigkeitsabhängig geregelt)

- Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für den mittleren Rücksitzplatz
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Spurhalteassistent "Lane Assist"
- Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
- Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
- Türgriffmulden beleuchtet
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre, elektronisch
- Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
- Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
- Sitzbezüge in Stoff "Maze"
- Sitze: Lendenwirbelstützen vorn
- Start-Stopp-System (mit Bremsenergie-Rückgewinnung)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tür- und Seitenverkleidungen Schaumfolie und Gewebe
- Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
- Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" (Online-Informationen werden direkt ins Auto übermittelt (z.B. Navigation mit Sonderzielsuche, Online-Verkehrsinformationen, Parkplatzinformationen etc.))

### Sonderausstattung

- Klimaanlage "Air Care Climatronic"
- Paket: Business Premium inkl. Navigationssystem (DSG)
- Lackierung: Perleffekt

### Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
Probefahrt	Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Motorlauf	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	elektronische Systeme	Einparkhilfe - Lackmangel - instandsetzen
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Reifen vorn (Nicht im Lieferumfang enthalten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Unbekannt, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 10.08.2023	126,45 €
2	Unbekannt, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 18.10.2024	216,41 €
3	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 14.03.2025	4.403,19 €

## Nachlackierungen

### Nr. Nachlackierung

- 1 Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturerechnung nicht vorhanden

## Lackschichtdickenmessung

Seitenwand rechts	200 µm	Tür hinten rechts	193 µm
Tür vorne rechts	184 µm		

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
*(Lieferung durch Drittspielstleister)*
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
*(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)*
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeugs entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparatursspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

## Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente

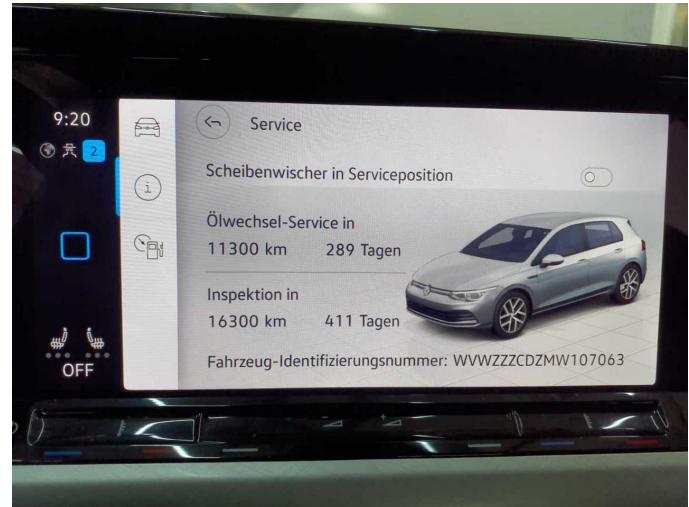


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Zusatzbereifung

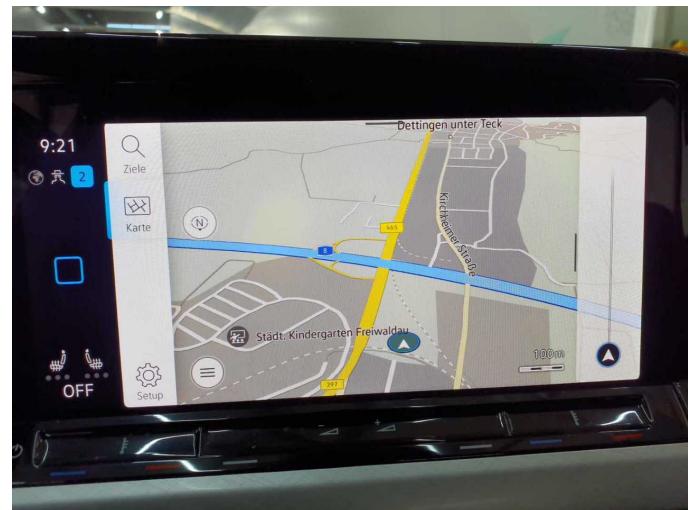


Abbildung 16: Navigation



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

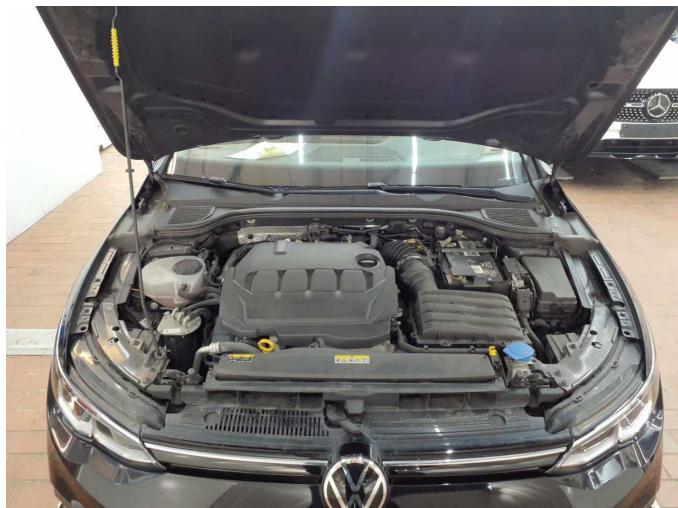


Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges

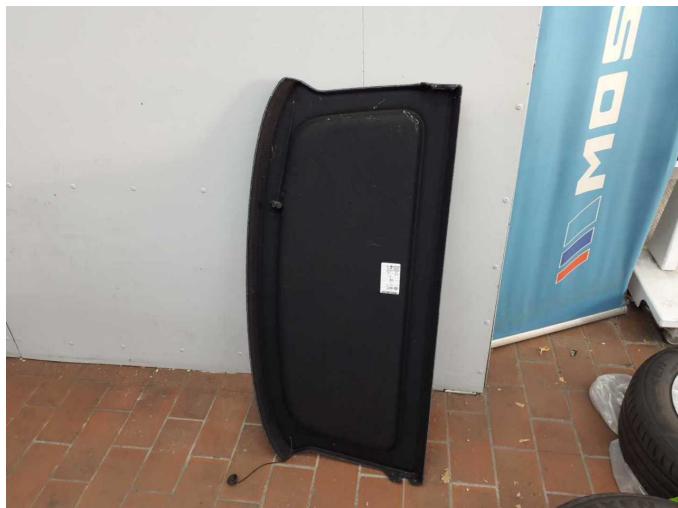


**Abbildung 27:** Sonstiges




**Abbildung 28:** Sonstiges



**Abbildung 29:** Sonstiges

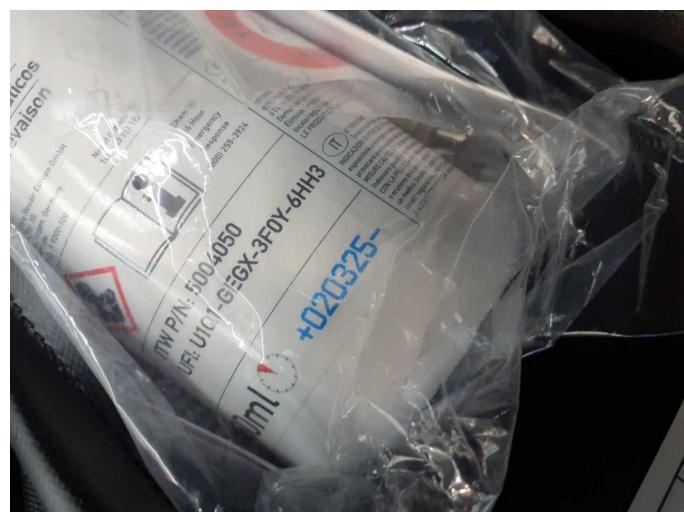

**Beschädigung 1:** Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

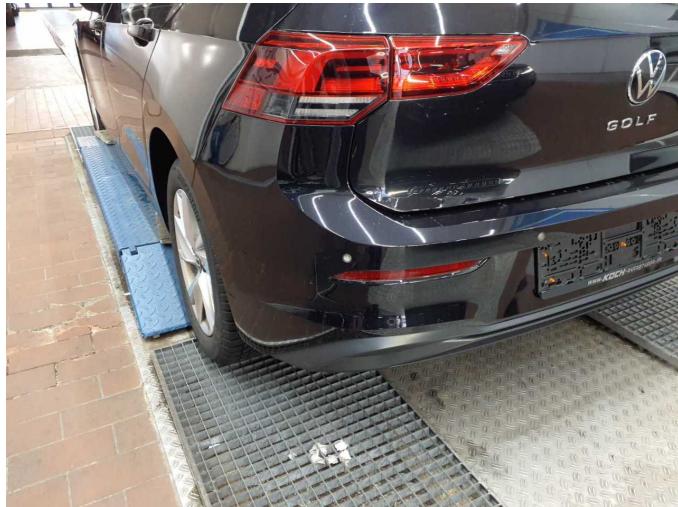

**Beschädigung 2:** elektronische Systeme: Einparkhilfe - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung 2:** elektronische Systeme: Einparkhilfe - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung 2:** elektronische Systeme: Einparkhilfe - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung 2:** elektronische Systeme: Einparkhilfe - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung 2:** elektronische Systeme: Einparkhilfe - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung 2:** elektronische Systeme: Einparkhilfe - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung 3:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung 5:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung 5:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung 5:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung 5:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürt - Wertminderung




**Beschädigung 6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren

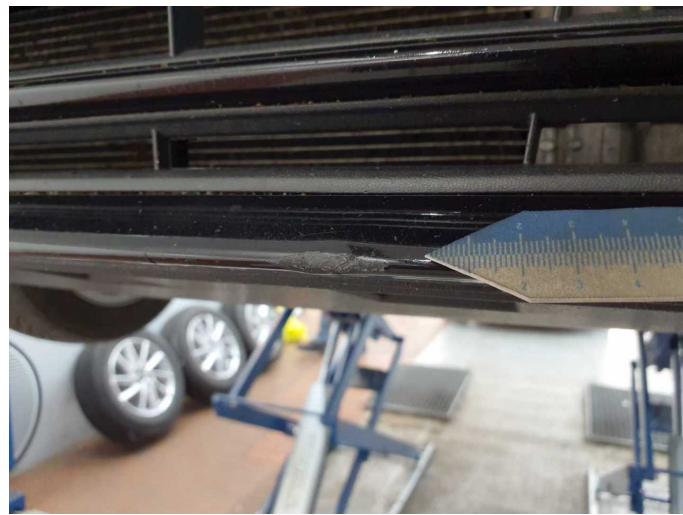

**Beschädigung 6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts