

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Aukčné centrum (Triblavina)

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT202AT	VIN:	YARVFAHKKGZ179845
Model vozidla:	Toyota Proace (2016 ->)	Provedení:	Proa.2.0D4D 120 Act.L2 1400 4d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1997
Maximální výkon (kW):	90	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-06-30	Platnost tech. kont. do:	2026-11-18
Platnost měření emisí do:	2026-11-18	Stav tachometru:	58713 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	0
Datum poslední prohlídky vozidla:	Neuvádí se	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 89 µm; LP blatník 83 µm; LP dveře 81 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 93 µm; Z víko 93 µm; PZ bok 121 µm; PZ dveře 124 µm; PP dveře 172 µm; PP blatník 91 µm; Střeška 95 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (4x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	215/65 R 16	Letní	6
Pneu PP	Continental	215/65 R 16	Letní	6
Pneu LZ	Continental	215/65 R 16	Letní	6
Pneu PZ	Continental	215/65 R 16	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	215/65 R 16		7

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-07-15

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Víko motoru	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Znečištěno
3	Blatník přední pravý	Škrábance
4	A sloupek pravý	Škrábance
5	Práh pravý	Deformace
6	Dveře přední pravé	Škrábance
7	Dveře boční posuvné P	Deformace
8	Zadní nárazník - pravý díl	Deformace
9	Zadní nárazník - levý díl	Deformace
10	Nárazník Z střední díl	Škrábance
11	Dveře zadní nákladové L křídlo	Deformace
12	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
13	Bočnice zadní levá	Deformace
14	Dveře přední levé	Deformace
15	Práh levý	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
16	Rámeček rádia	Polepy
17	Loketní opěrka	Opotřebení
18	Vyplň nakl. Priest	Prasklina
	Poznámka: 2x	
19	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
20	Výplň PZ dveří	Prasklina
Ostatní		
21	Celková plocha karoserie	Polepy
	Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA	
22	kontrolka AD-blue	Aktivováno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

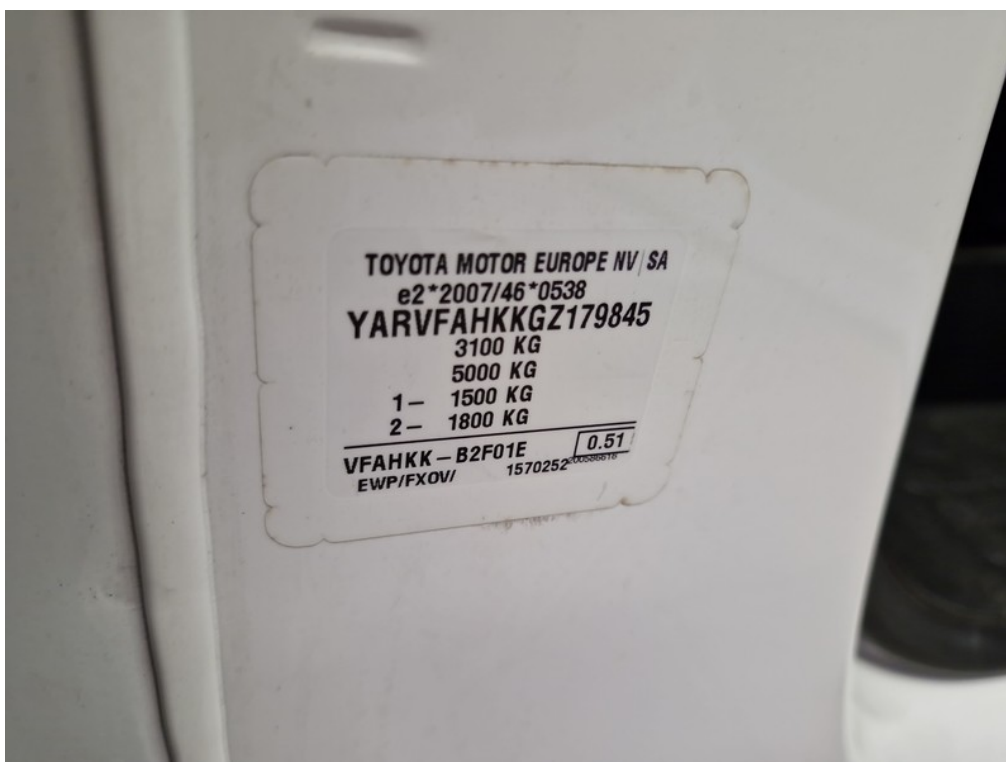


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

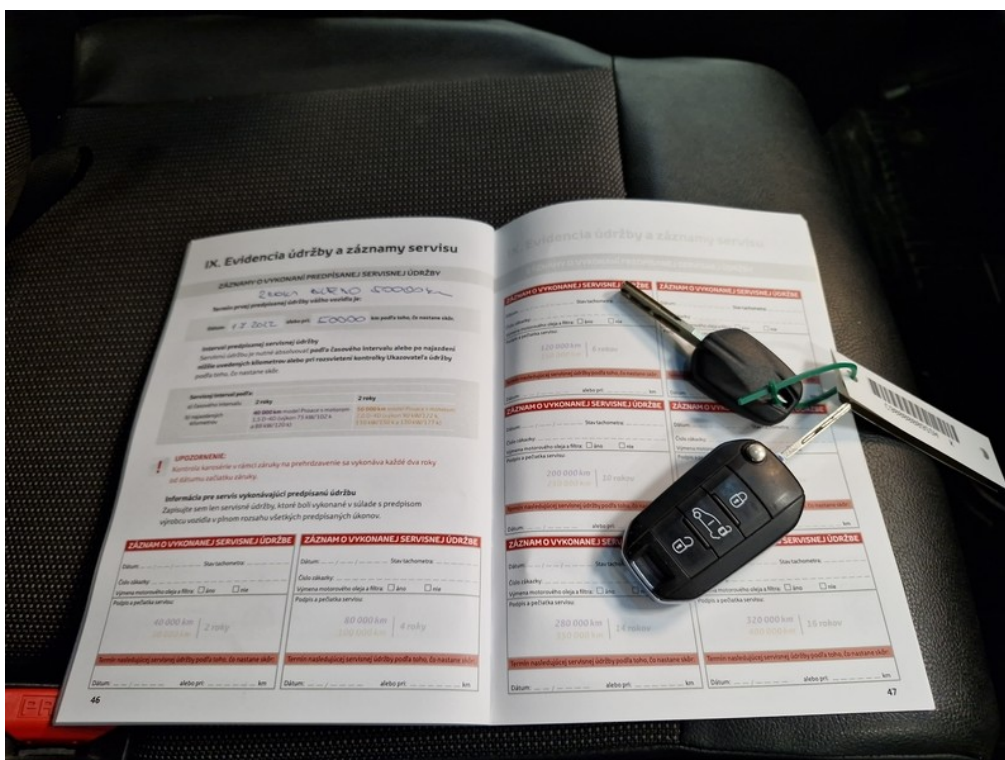

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Přední nárazník - Znečištěno
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Blatník přední pravý - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 A sloupek pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

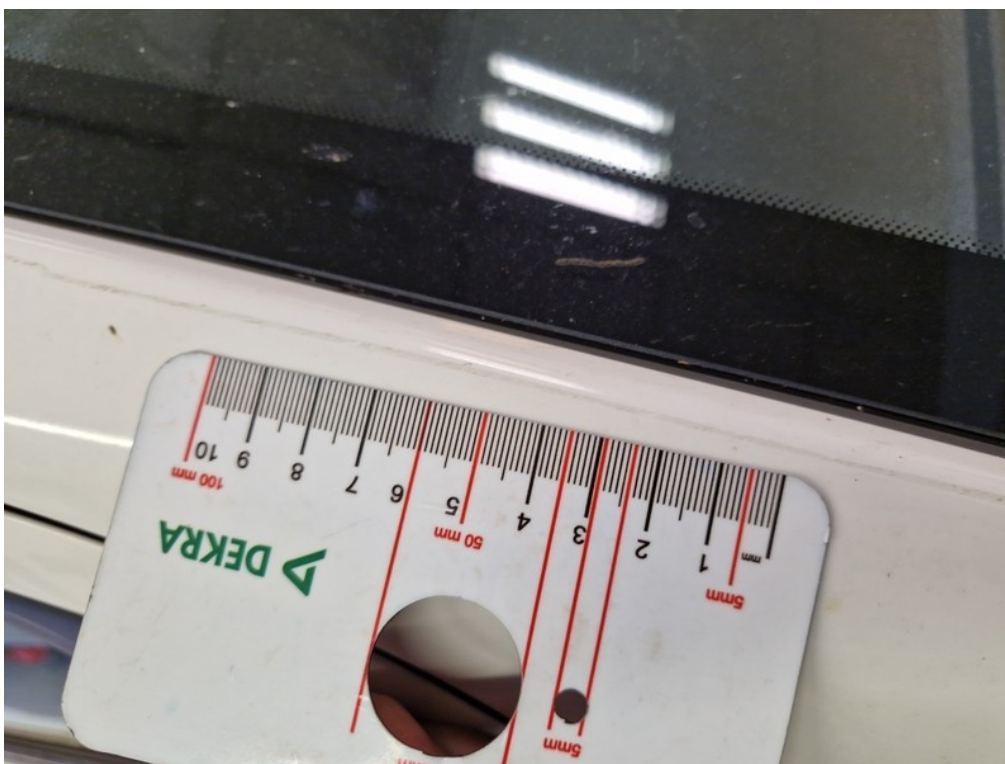

Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Práh pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




6 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

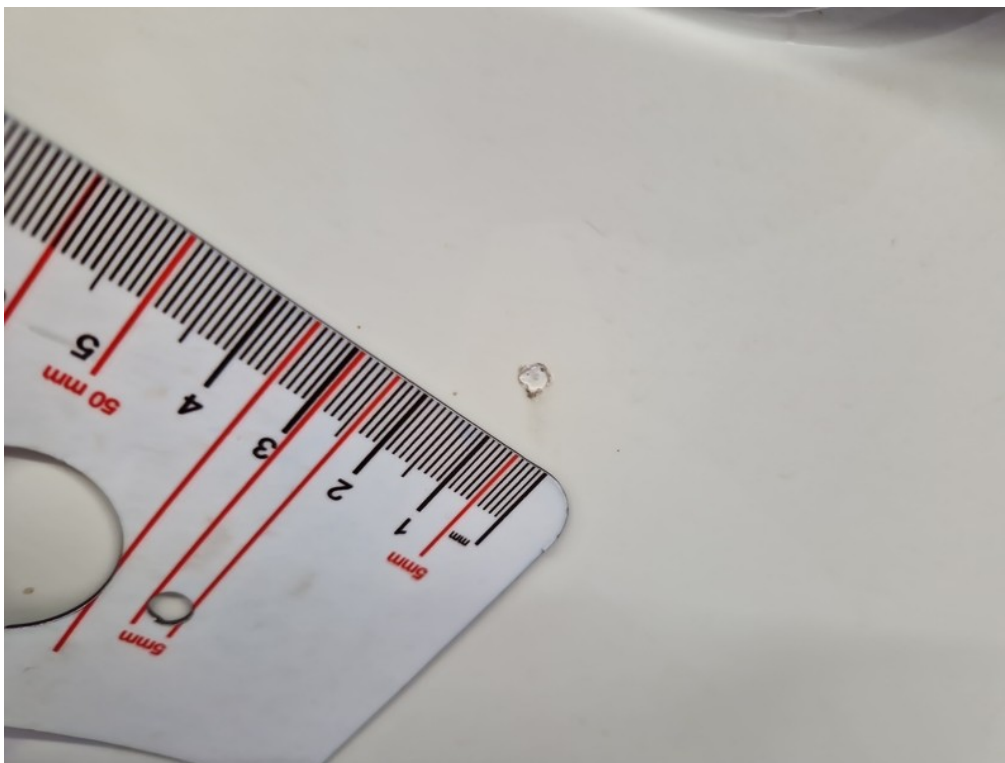


Viz popis k poškození č. 6



7 Dveře boční posuvné P - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

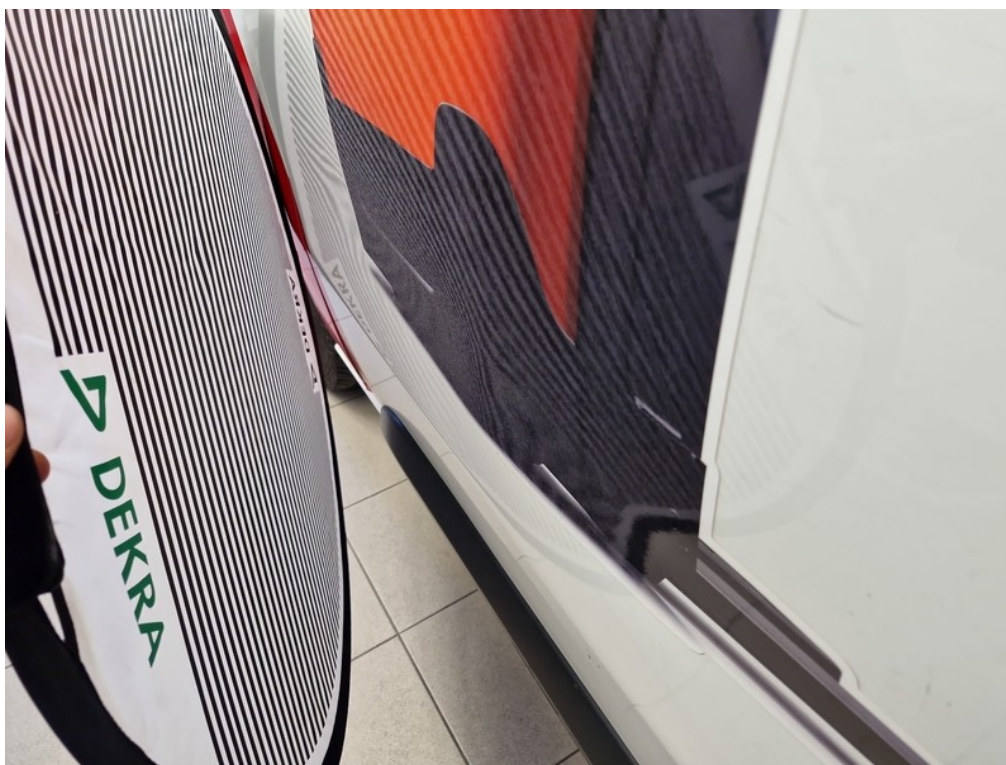

Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Zadní nárazník - pravý díl - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Zadní nárazník - levý díl - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9

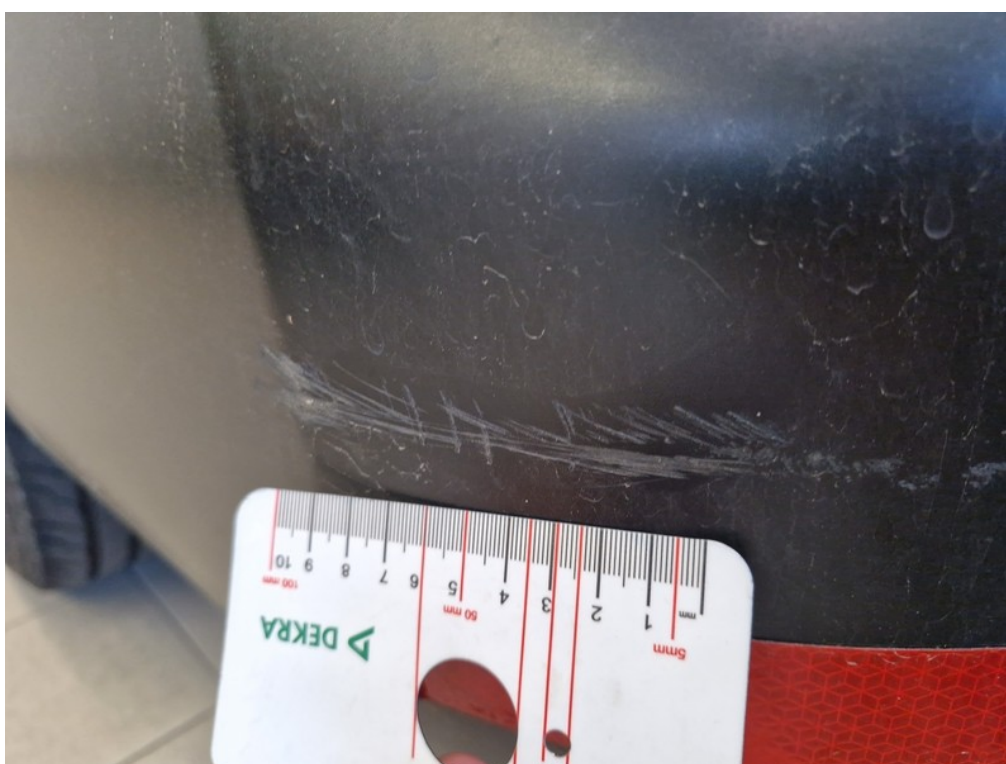

Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Nárazník Z střední díl - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Dveře zadní nákladové L křídlo - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Bočnice zadní levá - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Dveře přední levé - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Práh levý - Deformace**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

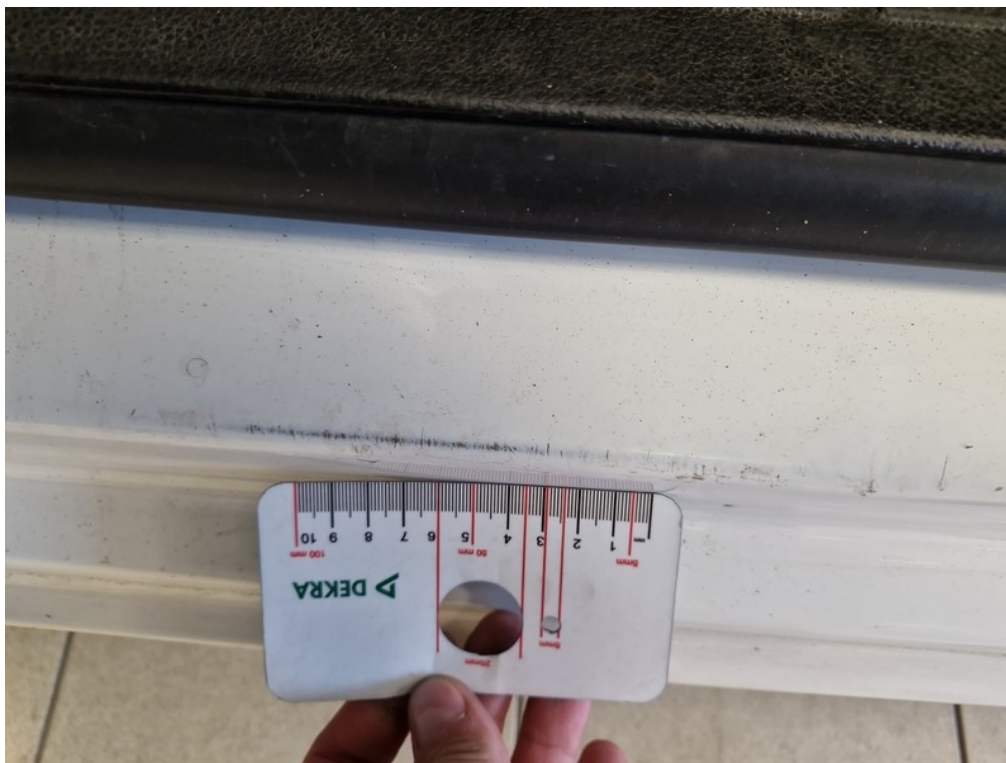

Viz popis k poškození č. 15



16 **Rámeček rádia - Polepy**
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Loketní opěrka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Vypln nakl. Priest - Prasklina
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: 2x



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Výplň PZ dveří - Prasklina
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



21 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 kontrolka AD-blue - Aktivováno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: