

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Jeremy Böde		Telefonnummer	
Kundendaten		Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH		E-Mail contractmanagement@leasys.com	
Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1		Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Dortmund	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		

Fahrzeugdaten		Hersteller Jeep		Typ Compass Altitude Mild-Hybrid..		Modell 1.5 MultiAir Mild Hybrid EU6d, Altit..			
VIN ZACNJECA6RPS85683		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1727/BBV			
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 30.07.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 0	Hubraum (ccm) 1469	HU 07/25	
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 21.573 km	max. km-Stand bei Übergabe 21.573 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.			
Farbe Black Clear Coat		Lackierung keine Angabe		Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.			
Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung							
Polster PREM CLOTH/VINYL LO..		Polsterfarbe keine Angabe		Getriebe Getriebe 7-Gang - Do..	Schadstoffk. Euro6d	CO ₂ -Emission (g/km) 123-134 (WLTP)			
Ehemalige Nutzung Mietwagen		Eigentum des Kunden k. A.							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.				




Ausstattung		Serienausstattung:						
		Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel schwarz (Hochglanz) Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) .. Klimaautomatik 2-Zonen Mobile Online Dienste Live Service Otto-Partikelfilter (OPF) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Sitz vorn links verstellbar (6-fach) USB-Anschlüsse (2) hinten						
		Audiosystem: UConnect Smartouch (Touchsc.. Außenspiegel elektr. anklappbar Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (F.. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Karosserie: 5-türig Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver.. Modellpflege Radstand 2636 mm Scheinwerfer LED Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder						
		Sonderausstattung:						
		Nebelscheinwerfer LED Reifen-Reparaturkit Winter-Paket						
Bemerkung		Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 24.07.2025 - Gültig bis 21573 km						
Vorschäden		Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):						
		Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €		
		Vorschäden lt. Bewerter:						
		Tauschaggregat -	Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €		
		(U) Nachlackierung -> Kotflügel R: Reparierter Schaden (0,00 €) (U) Nachlackierung -> Tür HR: Reparierter Schaden (0,00 €)						
Unfallfreiheit		Unfallfrei = nein						
		reparierte Unfallschäden: 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)						

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand

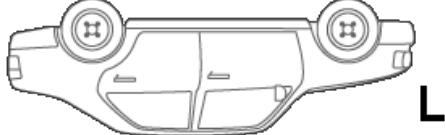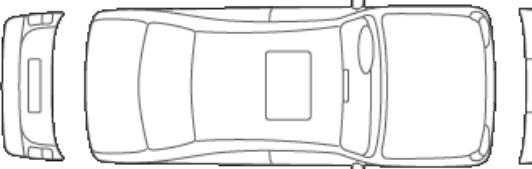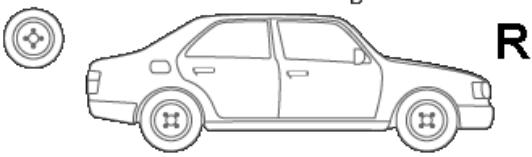  	Heckklapengriff - Kratzer - Polieren Heckscheibe Aufkleber entfernen Nachlackierte Bauteile - WM Stoßfänger H - Kratzer - Polierein Zwischensumme	50,00 € 10,00 € 300,00 € 60,00 € 420,00 €
---	---	--

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
									217 µ		144 µ

Technischer Zustand

Zwischensumme	0,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand:	
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.	
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.	
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.	
Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.	
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.	
Fahrzeug verunreinigt und nass	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			
	Reifen vorne	VL		
	215/60 R17 100V	7,00 mm (Goodyear)		
	Reifen hinten	HL		
	215/60 R17 100V	7,00 mm (Goodyear)		
	Zweiter Reifensatz			
	k. A.			
	Reifen vorne	VL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Reifen hinten	HL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Bemerkung		Ausstattung ER Reifendichtmittel	

Endbetrag

Optischer Zustand	420,00 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	420,00 €
19 % Mehrwertsteuer	79,80 €
Endbetrag (Brutto)	499,80 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
(U) Nachlackierung -> Kotflügel R: Reparierter Schaden (0,00 €)					
(U) Nachlackierung -> Tür HR: Reparierter Schaden (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrtleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZACNJeca6RPS85683


Kilometerstand: 21.573 km


Erstzulassung: 30.07.2024



Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



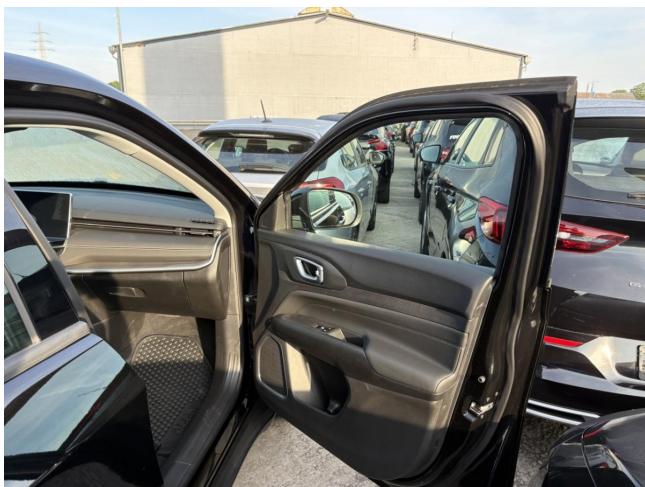

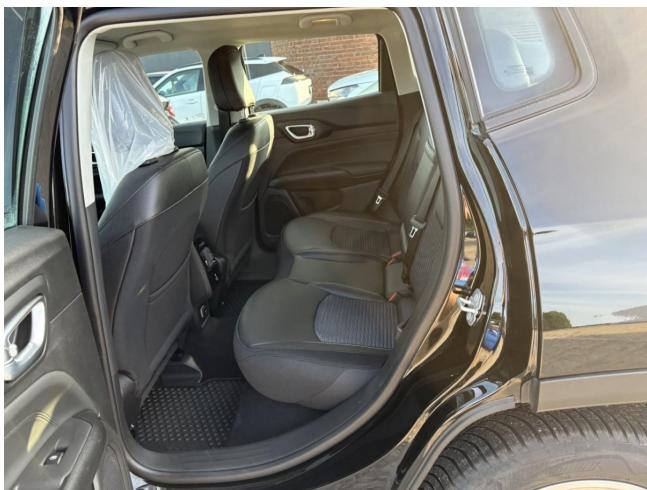

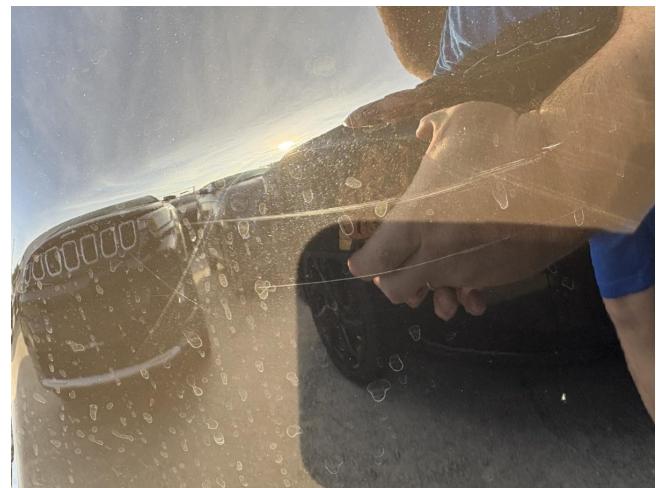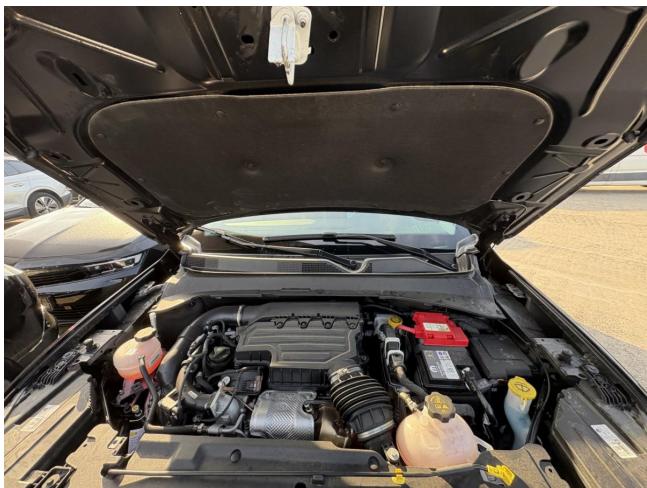



Schadensbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZACNJEC6RPS85683

Kilometerstand: 21.573 km

Erstzulassung: 30.07.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger H - Kratzer - Polierein



Stoßfänger H - Kratzer - Polierein



Heckklapengriff - Kratzer - Polieren



Heckklapengriff - Kratzer - Polieren



Heckscheibe Aufkleber entfernen