

Expertise

Protokollnummer: 41198375
Auftrags-Nr / Referenz: 25159234
Besichtigungsdatum: 25.08.2025

Hersteller: Ford

FIN: WF0PXXGCHPLK01580

Modell: Focus Turnier 2.0 EcoBlue Start-Stopp-System Aut. ST-LINE



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Ford Focus Turnier 2.0 EcoBlue Start-Stopp-System Aut. ST-LINE

Fahrgestellnummer	WF0PXXGCHPLK01580
Laufleistung (abgelesen)	109.801 km
Erstzulassung	31.07.2020
Anzahl Halter	1
Leistung / Hubraum	110 kw / 1.995 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Panther-Blau Metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Anthrazit

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	36 %
Letzte Wartung am / bei	04/2025 bei 90.697 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	FV056548
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	8566 / BQQ 00119		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.105 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/40 R18 91W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm
2)	235/40 R18 91W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	205/60 R16 96H	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm
2)	205/60 R16 96H	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	3mm / 3mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
N	125/70 R16 96M	Sommerreifen auf Stahl	Hankook	3 mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
- Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar
- Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallfelgen (4) mit 215/50 R 17 Reifen
- Dachreling, schwarz
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- Drehzahlmesser
- Einstiegszierleiste vorn
- Fahrerinformationssystem
- Fahrmodus-Schalter, selektiv
- Fahrwerk: Sportlich abgestimmt
- Feststellbremse, elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Ford Power Startfunktion
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden, zweifach einstellbar
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
- Heckklappe, elektrisch und sensorgesteuert
- Heckscheibenwischer
- Instrumentenbeleuchtung, regelbar
- Isofix-Halterung
- Kühlergrill in Waben-Optik
- LED-Nebelscheinwerfer
- Lenkrad: Lederlenkrad "ST"-Design
- Lenksäule, verstellbar
- Mittelkonsole "Premium" vorn
- Navigation: Ford Navigation, Ford SYNC 3 mit AppLink, 8"-Touchscreen (20,3 cm) mit DAB/DAB+
- Paket: Family
- Paket: Sicht
- Pedalerie mit Aluminium-Auflagen
- Polster: Stoff
- Pre-Collision-Assist
- Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System)
- Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt
- Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt
- Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
- Teppichfußmatten vorne und hinten, Velours
- Verzurrösen im Gepäckraum
- Wegfahrsperre, elektronisch
- Wärmeschutzverglasung, getönt
- Zusatzheizung

- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Befestigungspunkte hinter der zweiten Sitzreihe
- Body-Styling-Kit
- Dachhimmel aus Webstoff, schwarz
- Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert
- Digitale Instrumententafel 12,3" (31,2 cm Bildschirmdiagonale)
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)
- Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent
- Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
- Ford ECO-Coach
- FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation (nur mit Navigation) und WLAN-Hotspot
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Handschuhfach, beleuchtet
- Heckscheibenheizung
- Innenbeleuchtung mit LED-Technologie
- Intelligentes Sicherheits-System
- Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar
- Ladestation für mobile Endgeräte (induktiv)
- LED-Tagfahrlicht
- Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad
- Mittelarmlehne hinten
- MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweischlüssel)
- Notbremslicht
- Paket: Komfort
- Park-Pilot-System vorn und hinten
- Pollenfilter und Staubfilter
- Post-Collision-Assist
- Reifen-Reparatur-Set
- Rückfahrkamera mit "Split View"-Technologie
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, manuell
- Sitze: Rücksitzlehne
- Start-Stopp-System
- Teppichfußmatten vorn, Velours
- Tür-Kindersicherung an Schiebetüren
- Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe
- Zentral-/Doppelverriegelung

Sonderausstattung

- Bereifung: 8 J x 18 Leichtmetallräder (4) mit 235/40 R 18 (im 5x2-Speichen-Design in Schwarz, glanzgedreht)
- Lackierung: Metallic
- Paket: Technologie II (Stau-Assistent mit Stop & Go Funktion - Fahrspur-Pilot - Intellig. Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv iACC - mit Verkehrsschilderkennung - Falschfahrer-Warnfunktion - Ausweichassistent (ESA - Evasive Steer Assistance) - Fernlicht-Assist. (i. V. mit intelligenten LED-Scheinwerfern mit blendfreiem Fernlicht-Assistent) - Müdigkeitswarner)
- Sicherheitstrennnetz zur Trennung von Fahrgast- und Gepäckraum
- Zigarettenanzünder und Aschenbecherin der Mittelkonsole

- LED-Scheinwerfer Adaptiv, mit blendfreiem Fernlicht-Assistenten und kamerabasiertem Kurvenlicht (Intelligenter Leuchtkegel, kameragesteuert - Automatische Leuchtweitenregulierung - Sequenzieller LED-Blinker, vorn - LED-Rückleuchten)
- Paket: Winter (Frontscheibe beheizbar - Lenkrad, beheizbar - Vordersitze, individuell und variabel beheizbar)
- Reserverad: Notrad (bei Verwendung ist max. 80 km/h zulässig.)
- Sitze: Ford Ergonomie-Sitz mit Stoff-Polsterung (Vordersitze 18-fach einstellbar: - Länge, Höhe und Neigung des Sitzes ausziehbare Oberschenkelauflage - einstellbare Rückenlehne - Lendenwirbelstütze 4-fach elektrisch einstellbar - Kopfstütze 4-fach einstellbar)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung

Interieur - Hutablage

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
 - (*Lieferung durch Drittspielstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

- Der 2.Radsatz gehört nicht zur Ausstattung und wurde nicht in der Bewertung berücksichtigt.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht ([Online Link](#))



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente

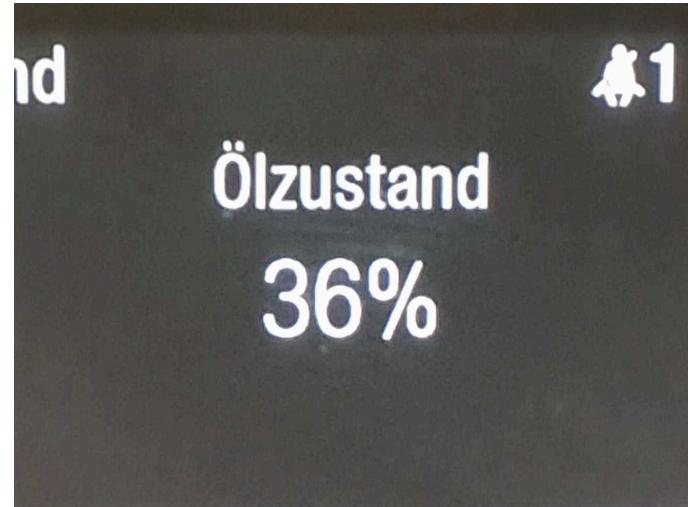


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung

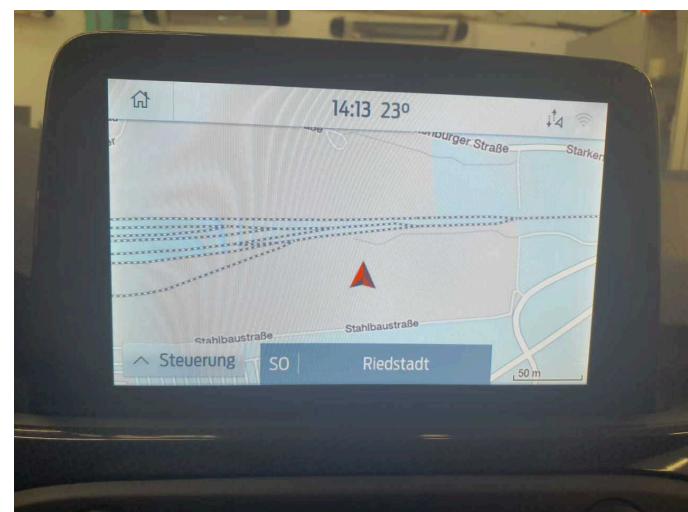


Abbildung 18: Navigation



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

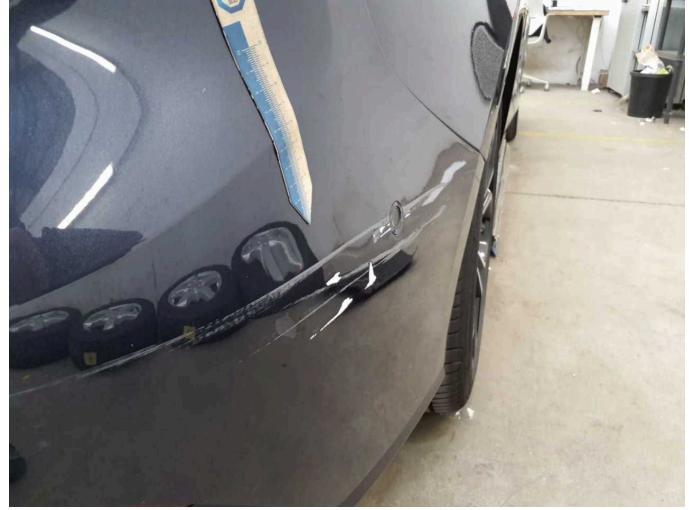

Beschädigung 2: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Fehlteil 1: Interieur: Hutablage - fehlt - erneuern

Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)



Fahrgestellnummer: WF0PXXGCHPLK01580

Hersteller / Modell: FORD FORD Focus Turnier 2.0 EcoBlue Start-Stopp-System Aut.
ST-LINE

Datum	KM-Stand	Beschreibung
25.07.2025	105.882	AU; Batterie ern; Systemtest/Eigendiagnose
04.04.2025	90.697	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
13.11.2023	56.213	Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Kraftstofffilter ern; Luftfiltereinsatz ern; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
30.08.2023	52.305	AU
30.12.2022	46.598	Bremsklötze hinten; Bremsklötze vorne; Bremsscheiben + Klötze h; Bremsscheiben hinten
10.12.2021	30.134	Kleine Inspektion; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Wartung Sonstiges